# LA ROCHE-JAUDY (22) - Église Saint-Maudez d'Hengoat INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

Juin 2025



COMMUNE MAÎTRISE D'OUVRAGE
DE LA ROCHE-JAUDY
Place du Pouliet

22450 LA ROCHE-JAUDY

## MAÎTRISE D'OEUVRE

SARL ARCHAEB - Architecture et Patrimoine
F. LE BEC - Architecte DPLG et du Patrimoine
L. VU - Architeche D.E. - Chargée de projet
C. VERDENAL - Architecte D.E
A.CORNET - Assistante patrimoine

CABINET FOURNIGAULT - Économie de la construction, cotraitant ATIS - BET Fluides, cotraitant FLY HD - Photogrammétrie, sous-traitant

VOLUME GRAPHIQUE PHASE : EP





Ce présent document entre dans le cadre du marché entre la commune de LA ROCHE-JAUDY et l'équipe de Maîtrise d'oeuvre pour les investigations complémentaires sur l'église Saint-Maudez d'HENGOAT.


L'équipe de Maîtrise d'oeuvre est composée des prestataires suivants :

- ARCHAEB Architecte du patrimoine ;
- FLY HD Prestataire en photogrammétrie ;
- CABINET FOURNIGAULT Économiste ;
- ATIS BET fluides.

Les investigations complémentaires font suite à une première étude préalable menée par l'agence XV41 et rendue en décembre 2023.

Notre analyse se base sur cette dernière étude, mise à jour dans ce rendu, ainsi que sur l'ensemble des archives municipales sur l'historique de l'église et des travaux (boîtes 69, 70, 71).

# PRES - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

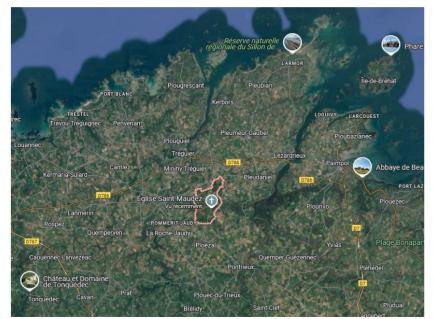

Plan de situation © google.map



Élévation ouest



Élévation est - chevet



Vue aérienne © google.map



Élévation sud-est



Élévation nord

#### SITUATION DE L'ÉDIFICE

L'église Saint-Maudez se situe sur le territoire de LA ROCHE-JAUDY, commune du département des Côtes-d'Armor (22), en région Bretagne, comptant 430 habitants en 2021 (source : Insee.fr). Le territoire de la commune est implanté au Nord-Ouest du département des Côtes-d'Armor, à 56 km de SAINT-BRIEUC, 24 km de GUINGAMP et de 19km de LANNION. Son territoire s'étend sur 13,43 km².

La commune est située au Sud de la départementale D786, reliant les villes de LANNION et PAIMOL, en passant par MINIHY-TREGUIER.

L'église Saint-Maudez et son cimetière se trouvent à Hengoat, commune déléguée de la nouvelle commune de LA ROCHE-JAUDY. L'ensemble religieux se trouve sur un terrain haut, à l'Ouest du ruisseau de Pen Bizien, d'un d'affluent de la fleuve de Le Jaudy. L'entrée de l'enclos paroissial est desservi par la rue du Lavoir, qui traverse la commune du Nord au Sud.

### PROTECTION DE L'ÉDIFICE

L'église ne présente pas de protection, en revanche, plusieurs objets de mobilier et de statuaire sont inscrits ou classés au titre objet.

Le détail des classements est indiqué dans le carnet mobilier, en annexe de ce présent rendu.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ÉDIFICE

L'église Saint-Maudez présente un plan en croix latine, elle est construite en moellons de schiste et en pierre de granite.

A l'ouest, l'église présente un clocher élancé dont la tour est flanquée de part et d'autre de tourelle d'escalier menant à la plateforme des cloches, sécurisée par une balustre.

Autour du clocher, des espaces nommés narthex nord et sud se développent. Le clocher permet l'accès par une grande porte en bois à la nef de l'église et à ses bas-côtés, tous développés sur quatre travées. La nef présente une seule élévation de grandes arcades à plein cintre. Les bas-côtés illuminent l'espace par des baies à vitraux iconographiés en plein cintre. Chacun des murs gouttereaux des bas-côtés est également percé d'une porte en bois.

La voûte de la nef, tout comme celles des transepts et du choeur, est lambrissée et peinte dans un motif de ciel étoilé.

A l'Est, l'église dispose d'un transept saillant puis d'un chevet plat. Des sacristies de plan carré sont jouxtées entre les bras des transepts et le choeur au Nord comme au Sud.

Celles-ci sont éclairées par des fenêtres rectangulaires à encadrement en pierre de taille.

L'édifice est couvert d'ardoises.

L'église Saint-Maudez s'illustre par un corpus important de mobilier et de statuaire. Leur description détaillée est en annexe de ce présente rendu, dans le carnet mobilier.



# HIST - HISTORIQUE GENERAL DE L'EGLISE

#### GENESE DE LA COMMUNE D'HENGOAT

Le territoire d'HENGOAT tire son nom du vieux breton "hen" signifiant "vieux" et de "goat" voulant dire "bois" (vieux bois). Les appellations de la localité évoluent au cours du temps avec : "HENGOAT" en 1330, "HENNEGOUET" en 1371, et "HENGOAT" dès 1505

Il est situé au Sud du fleuve côtier du Jaudy dont un de ses ruisseaux, le ruisseau du Moulin de Bizien, travserse la commune.

HENGOAT, ainsi que la petite localité de POULDOURAN, alors ancienne trève, sont les démembrements de l'ancienne paroisse primitive de PLEUDANIEL (22).

La paroisse d'HENGOAT est quant à elle mentionnée pour la première fois en 1330 dans les textes du procès de canonisation de Saint-Yves, patron de la ville voisine de TREGUIER (22).

#### ANCIENNE EGLISE D'HENGOAT

L'actuelle église d'HENGOAT succède à un premier édifice, alors situé à environ 200 mètres au Sud. L'ancienne église d'HENGOAT semblait présenter une nef accolée au Sud d'un porche ainsi que d'un transept saillant dans la continuité d'un chevet plat. Une chapelle privée ou sacristie était accolée à un des transepts, à l'Est. L'église était insérée dans un enclos entouré de voies de passage, à l'inverse de l'église actuelle insérée dans la continuité de la rue du lavoir.

Il existe peu d'archives concernant l'ancienne église. Celle-ci semble avoir été construite avant la seconde moitié du XIVe siècle, dans la mesure où elle aurait été endommagée pendant la Guerre de Succession de la Bretagne, entre 1341 et 1361. Elle reçoit alors à la date du 1er mars 1380 une bulle d'indulgence par le pape Urbain V. L'édifice est par la suite partiellement reconstruit au XVe siècle.

Selon le registre de délibération du conseil de fabrique, l'état de l'édifice se dégrade au début du XIXe siècle. Cette dégradation serait en partie due à l'inaction de l'artisan chargé de son entretien, le sieur Jean-Marie DURAND.

La dégradation de l'édifice a encouragé la commune à entreprendre la construction d'une nouvelle église.


#### CONSTRUCTION DE L'ACTUELLE EGLISE D'HENGOAT

A la même période que la destruction de l'ancienne ancienne, la commune commande la construction d'une nouvelle église. Elle est construite par l'entrepreneur et architecte Charles KERLEAU entre 1846 et 1847 à 200 mètres au Nord de l'ancienne église. Ce dernier est connu pour avoir construit d'autres édifices dans le Trégor, soit en tant qu'architecte qu'en tant qu'entrepreneur, comme l'église Notre-Dame de PENVENAN (22) en 1836 ou encore l'église Saint-Pierre de PLEUMEUR-BODOU (22) entre 1844 et 1870.

L'église d'HENGOAT est construite dans un style beaumanoir. Ce style architectural est particulièrement implanté dans la zone du TRÉGOR (22). Les édifices y présentent des clochers au pignon épais et au profil élancé, flanqués de tourelles d'escalier permettant l'accès à une, voire plusieurs plateformes de cloches à balustrade flamboyante. Ce style, principalement employé entre le XVIe siècle et le XVIe siècle, s'étend jusqu'à la fin du XIXe siècle.

A HENGOAT, le clocher de l'église n'est construit qu'en 1852 et il connait des dégradations dans la nuit du 9 au 10 décembre 1886 quand la foudre détruit sa flèche. Elle est directement reconstruite par la suite.

Puis en 1913 la commune commande à l'atelier BESSAC de GRENOBLE (38) de nouveaux vitraux colorés et iconographiés venant remplacer des verres simples blancs.

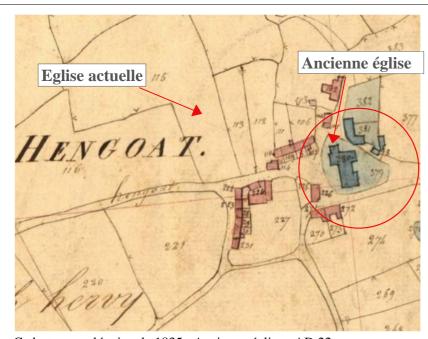

Cadastre napoléonien de 1835 - Ancienne église - AD 22



Eglise vers 1900 - patrimoine.bzh



Style beaumanoir - Chapelle Saint-Nicolas - PLUFUR (22) -Source privée



Clocher construit en 1852



Vitraux de l'atelier BESSAC - 1913/1914



# HIST - HISTORIQUE TRAVAUX 1/2

Bien que l'histoire de la construction de l'ancienne église et de l'église actuelle soit peu documentée, il existe un certain corpus d'archives concernant les travaux et les études réalisés sur l'église Saint-Maudez. Ceux-ci sont documentés dans les archives municipales.

#### TRAVAUX ET ETUDES DES ANNEES 1990

#### Restauration des vitraux

En 1991, l'entreprise LES ORMEAUX DU MIDI restaure l'ensemble des baies de l'église, répertoriées comme "N°3.5.7.9.11.13" (travaux d'avril) et "N°4.6.8.10.12.14" (soit l'ensemble des baies de l'édifice). Ces retaurations comprennent le nettoyage des feuillures et des fers, le lavage des deux faces de vitraux, le changement des plombs d'entourage, la pose de solins au mastic et de calfeutrement à la chaux, la fourniture de barrelotières et la mise en peinture des fers.

#### Etude de diagnostic par le Conseil de l'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

En 1992, le CAUE des Côtes-d'Armor réalise une étude de l'édifice suite à la demande de la commune. Ce rapport précise les types de désordres observés au début des années 1990. L'église présente "un gonflement des murs", des fissures importantes à l'endroit des enduits au ciment ; des traces d'humidité importante.

Déjà en 1992, le CAUE observe que "des reprises d'enduit au ciment ont été faites pour colmater les fissures et pour remplacer l'ancien enduit peint sur torchis et badigeon de chaux".

Un affaissement généralisé de la croisée du transept se traduit par "des fissures pour l'instant peu importantes". Selon le rapport, "les déformations sont plus importantes sur les arcs de la nef et du choeur" et "par crainte d'effondrement, un cintre métallique a été posé sous le dernier arc du bas-côté sud ouvert sur la partie sud du transept". La zone en question est actuellement concernée par d'importantes chutes d'enduits.

Toujours selon le CAUE, l'origine de ces désordres pourrait être liée à deux éléments :

- " Un tassement au niveau des fondations de transept. Les fondations sont peut-être insuffisantes. [...] le creusement des tombes en profondeur a pu modifier la cohésion du sol, bien qu'elles soient à une bonne distance de l'église. ;
- Plus vraisemblablement, par suite d'infiltrations d'eau repétées, la maçonnerie hourdée à la terre a perdu sa cohésion en raison de la dilution du mortier. Les murs ouest du transept n'assurent plus correctement leur rôle de contre-butées des arcs de la nef et des bas-côtés".

Les infiltrations sont dues à l'état de la couverture, où certains "endroits sont favorables aux entrées d'eau" mais également à la "mauvaise étanchéité des façades, dont les joints dégradés ou les enduits au ciment fissurés, laissent pénétrer l'eau de pluie".

#### Etude d'analyse des sols

Suite à ce premier rapport, la commune d'HENGOAT commande en 1992 à Michel HACHET, Ingénieur conseil du Bureau d'études et laboratoire de mécanique des sols de RENNES (35), "une reconnaissance des sols de fondations de l'église afin de déterminer la nature du sol d'assise et la forme des fondations". La nécessité de cette étude vient de la présence d'une "fissuration dont l'apparition est très vraisemblablement assez ancienne."

D'après l'ingénieur, "les sols d'assise des murs de l'église possèdent un caractére argileux qui pourrait être à l'origine de la fissuration constatée par un phénomène de léger tassement par dessication".

Le rapport conclue par les éléments suivants :

- " le sous-sol est caractérisé par la présence d'un substratum gneissique et schiteux dont les caractéristiques mécaniques s'améliorent dans l'ensemble en profondeur ;
- la plupart des murs a été fondée sur des sols argilo-gneissiques à des profondeurs comprises entre 0,50 et 1,3 mètre sous le terrain actuel. Il s'agit de sols de qualité moyenne autorisant une contrainte admissible de 0,2 MPa. Leur caractère argileux pourrait expliquer la fissuration observée ;
- Sous réserve d'une vérification des contraintes effectives par détermination des charges de l'édifice, on pourra procéder à une reprise de la fissuration avec contrôle périodique à l'aide de témoin par exemple. Procéder à une reprise en sous-oeuvre avec transmission des charges au substratum compact à très compact permettrait d'écarter toute déformation de façon définitive".



Etat actuel des vitraux restaurés en 1991



Zone de chute d'enduit et de fissuration avec cintre dans le transept sud



Tombes à proximité de l'église - façade sud

22)	R EP/ DIAG	État actuel	HIST.
	Historique		ı
aires	Travaux		Juin

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (2 Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémenta

> Architecture du p 5, Le bourg, Léhon 22100 DINAN contact@archaeb.f



# HIST - HISTORIQUE TRAVAUX 2/2

#### **FIN DES ANNEES 1990**

Les conclusions des deux rapports du début des années 1990 ont tout deux comme conclusion l'existance de problématiques structurelles au sein de l'édifice, probablement liées à la qualité du sol et le profil des fondations de l'église ainsi que la présence d'infiltrations dans l'ensemble de l'église.

#### Restauration de l'église

Ces constats amènent la commune à lancer une campagne de restauration de l'édifice, mené par l'architecte J.L BIDEAU, de LANNION (22). Celui-ci établie dès 1993 une étude estimative des travaux qui propose deux solutions, à savoir :

- "Conserver les fondations en l'état, conformément aux conclusions de rapport du bureau d'étude de mécanique sol", avec cependant la nécessité de "reprendre les fissures pour éviter les infiltrations d'eau dans les maçonneries en reprenant tous les joints de la façade, et de procéder à la mise en place de tirants métalliques au niveau des sablières, afin de bien bloquer le haut des maçonneries et d'éliminer les poussées des toitures des murs ;
- Reprise en sous-oeuvre de toutes les fondations de l'église, pour reporter les charges au substratum très compact, c'est à dire de 3.50 à 4 mètres de profondeur sous le sol naturel." La solution 2 prévoit également la reprise des fissures tel que proposé dans la solution 1.

Pour des raisons économiques, comme précise Monsieur le Maire dans une lettre du 3 août 1993, la solution 2 est écartée du programme de restauration de l'église.

En 1996, la campagne de travaux, prévue en deux tranches du Sud au Nord, prévoit :

- " l'étanchéité des parois extérieures du clocher et du transept, par dégradage, injection et reprise des joints ;
- la construction de réseaux d'eaux pluviales, avec un drainage,
- la reprise à neuf de toute la couverture, avec les reprises ponctuelles et nécessaire de la charpente.".

#### Travaux de maçonnerie

Les travaux en maçonneries sont d'abord pris en charge par l'entreprise TUE.

Elle entreprend sur la tranche sud la reprise des joints de "tableaux, appuis et voûtes plein cintre" des vitraux, le "dégradage des enduits ciment", ainsi que le traitement du transept par "hydrofuge incolore sur les parements extérieurs".

Bien que les travaux ne soient pas terminés, des conflits interviennent entre l'entreprise TUE et l'équipe de Maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage. Dès lors, suite au retards importants et à la situation financière de l'entreprise TUE, une seconde entreprise de maçonnerie est sollicitée pour effectuer les travaux restants.

L'entreprise de batiment OLLIVIER-HENRY GUY intervient pour terminer les travaux sur les maçonneries et les abords.

L'entreprise effectue le "dégradage des joints restants, grattés au mortier de sable et chaux aérienne", le traitement hydrofuge du reste du transept à l'Ouest, et "pose et fourniture de grillage galvanisé sur les vitraux, compris dépose des anciens".

Enfin, comme stipulé dans le programme de J.L BIDEAU, les façades font l'objet de travaux d'entretien avec l'injection de béton dans les fissures.

L'entreprise détruit également l'ancien caniveau qui est remplacé par un drain PVC. Les fondations reçoivent un sablage et un enduit ciment sur leurs faces extérieures. Les regards en béton sont reliés entre eux par un réseau en PVC.

Le tuyau PVC a été observé seulement sur la façade sud lors de la première étude préalable par l'agence XV41.

#### Travaux de charpente

Les travaux de charpente sont confiés à l'entreprise TUE. Elle effectue la dépose des bois défectueux (sablière, chevrons, pannes), du moins sur la tranche nord, et la fourniture et pose de sapin du Nord traité au niveau des sablières, des blochets (changement à neuf), chevrons et pannes. Le décompte définitif de l'entreprise indique que celle-ci aurait effectué un traitement curatif des bois de charpentes conservés, mais selon une note manuscrite, celui-ci ne serait pas conforme au CCTP.


#### Travaux de couverture

L'entreprise TANOU est sollicitée pour la réfection complète de la couverture avec la pose de voliges en sapin de 15mm ; d'ardoises 30/20 et 30/18 à crochet inox ; de gouttières demie ronde et de descente EP en zinc ; et la mise en place de solins en chaux.

#### INSTALLATIONS CLOCHES ET PARATONNERRE

Les archives muncipales disposent de l'ensemble des rapports d'entretien des cloches, réalisés par l'entreprise MACE, ainsi que ceux de l'entreprise ART CAMP pour l'entretien du paratonnerre.

Plusieurs travaux d'entretien ont été réalisés au fil des ans. Le dernier important en date est celui de 2016 par l'entreprise ART CAMP qui a pris en charge la "dévégétalisation de la tour, le nettoyage des gouttières, la reprise de la liaison de masse cassée sur la descente de paratonnerre, la modification et changement de la liaison terre bâtiment qui était cassée, la dépose du paratonnerre radioactif et la pose d'un paratonnerre neuf".

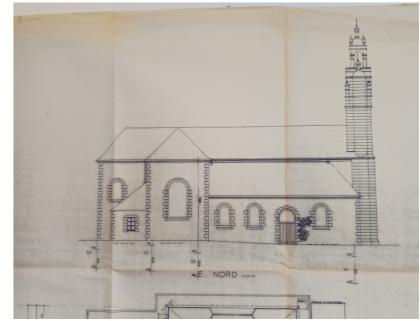

Elévation nord - projet J.L BIDEAU - 1996 - Archives municipales



Etat actuel de la couverture restaurée en 1996



Cloches entretenues par l'entreprise MACE

(22)	S EP/ DIAG	État actuel	HIST - 1
•	Historique		ı
ıtaires	Lavaux		Juin 202

4

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (2 Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémenta

> Architecture du patrimo 5, Le bourg, Léhon 22100 DINAN contact@archaeb.fr



# **HIST - SYNTHESE PAR DATES CLES**



Elévation ouest



Vue sur le clocher



Élévation est - chevet



Portail ouest



Vue sur la parcelle à l'Est



Vue sur le cimetière au Sud

#### HISTORIQUE PAR DATES CLES

- **1341 / 1364** : Première église d'HENGOAT endommagée pendant la Guerre de Succession de Bretagne ;
- 1er mars 1380 : Bulle d'indulgence du pape Urbain VI pour l'ancienne église ;
- XVe siècle : Partielle reconstruction de l'ancienne église ;
- **XVe siècle** : Fabrication du bras reliquaire aujourd'hui déposé pour sécurisation ;
- **1846** / **1847** : Construction de l'église actuelle selon les plans de l'architecte Charles KERLEAU ;
- 1852 : Edification du clocher de l'église ;
- 9 au 10 décembre 1886 : Destruction de la flèche du clocher par la foudre ;
- Après 1886 : Reconstruction de la flèche du clocher ;
- Fin du XIXe siècle : Destruction de l'ancienne église ;
- 1913 / 1914 : Installation de vitraux colorés fabriqués par l'atelier BESSAC (GRENOBLE) remplaçant des verres simples blancs;
- **1991** : Restauration des vitraux par l'entreprise LES ORMEAUX DE MIDI ;
- 1992 : Rapport d'étude et de diagnostic de Conseil d'Architecture d'Urbansime et de l'Environnement (CAUE) des Côtes-d'Armor
  (22) ;
- 1992 : Rapport de reconnaissance des sols par Michel HACHET
   du Bureau d'études et laboratoire de mécanique des sols de
   RENNES (35) ;
- 1993 : Etude de travaux estimative par l'architecte J.L. BIDEAU ;
- 1996 / 1997 : Travaux de restauration de l'édifice avec les entreprises TUE en maçonnerie et charpente, et TANOU en couverture ;
- **1997** : Reprise des travaux de maçonnerie par l'entreprise OLLIVIER-HENRY GUY ;
- 1990 / Présent : Entretien des cloches et du paratonnerre ;
- **2016** : Pose d'un nouveau paratonnerre par l'entreprise ART CAMP.

HIIST

Historique Chronologie générale

# **NOMENCLATURE**

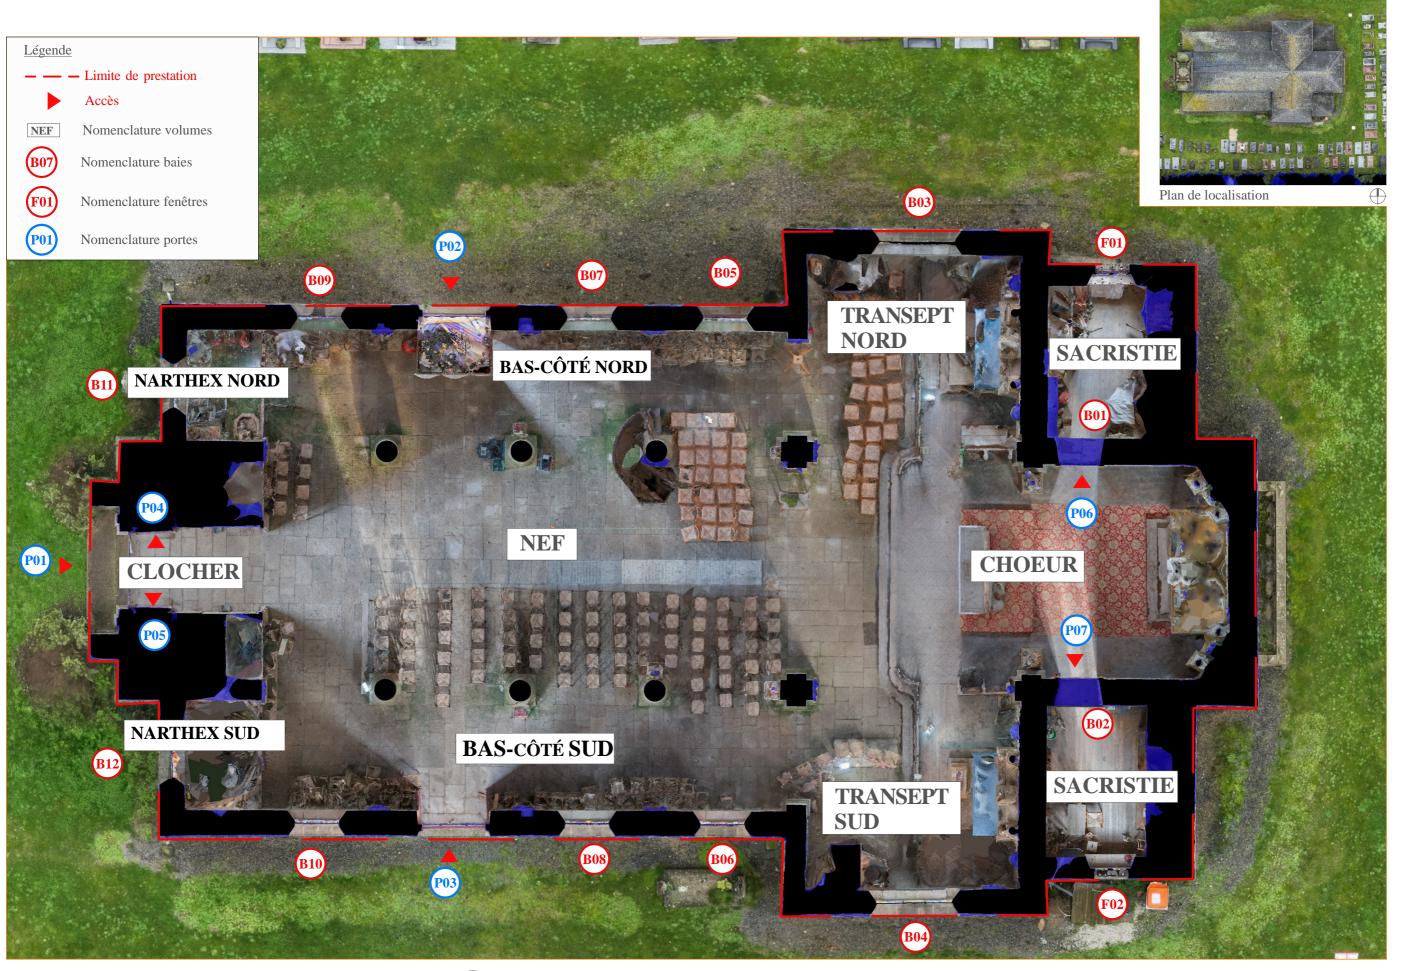


Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

2.1

NOM

État actuel

Etat a

EP/ DIAG

Etat a

CO-VO

STATE

CO-V

1/100e

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

# **REL - PLAN DE MASSE**



Église Saint-Maudez

2.2

État actuel

Etat a

EP/ DIAG

Etat a

Etat a

Etat a

1/200e

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22)



# **REL - PLAN DE TOITURE**

#### PRÉCISION SUR RELEVÉS

Suite à la comparaison entre les documents fournis par l'agence XV41 et les photogrammétries prises par FLY HD, il semble avoir des corrections à faire sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage.





Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

1/100e

REL.


État actuel

Etat ac État ac EP/ DIAG État ac CC-VC 54-522

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

#### PRÉCISION SUR RELEVÉS

Suite à la comparaison entre les documents fournis par l'agence XV41 et les photogrammétries prises par FLY HD, il semble avoir des corrections à faire sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage.

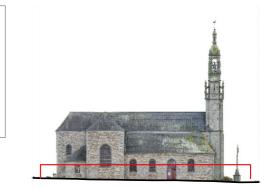



10 m

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

REL.


État actuel


EP/ DIAG
CC-VC 57-52

Archite S, Le bo 221001

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

# **REL - PLAN DES VOÛTES**

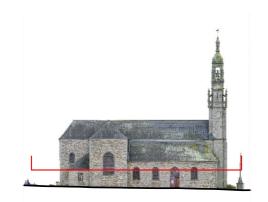

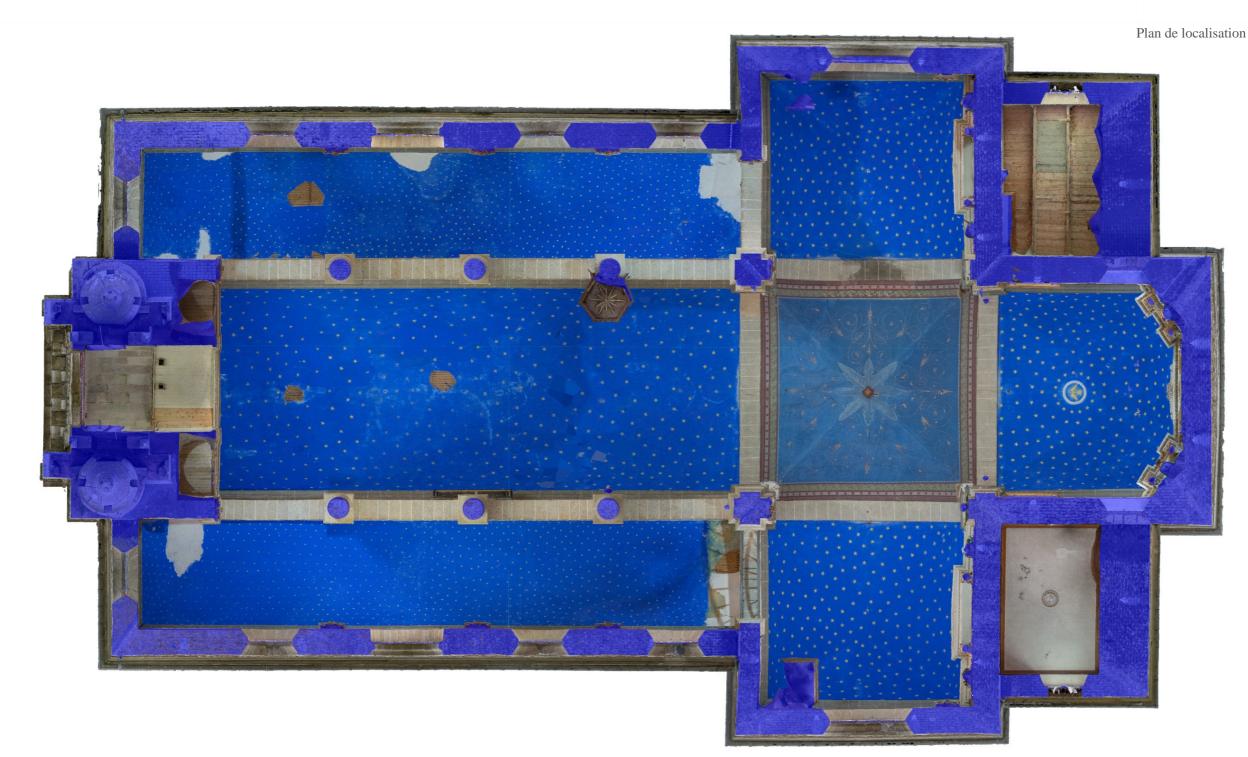

État actuel EP/ DIAG État act

Plan des voûtes

REL-

1/100e


Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires



# **REL - PLAN LOCALISATION DE CHARPENTE**

#### PRÉCISION SUR RELEVÉS

Suite à la comparaison entre les documents fournis par l'agence XV41 et les photogrammétries prises par FLY HD, il semble avoir des corrections à faire sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage.

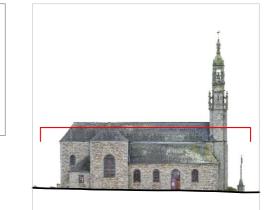

2.6

REL

Plan localisation de charpente

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires


Église Saint-Maudez

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22)


EP/ DIAG
CC-VC 57-57

Tell DIAG
CC-VC 74-52

Plan de localisation

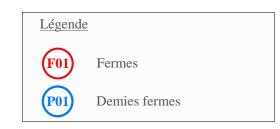

Charpente bas-côté non accessibles. Tracés réalisés d'après le relevé de XV41.

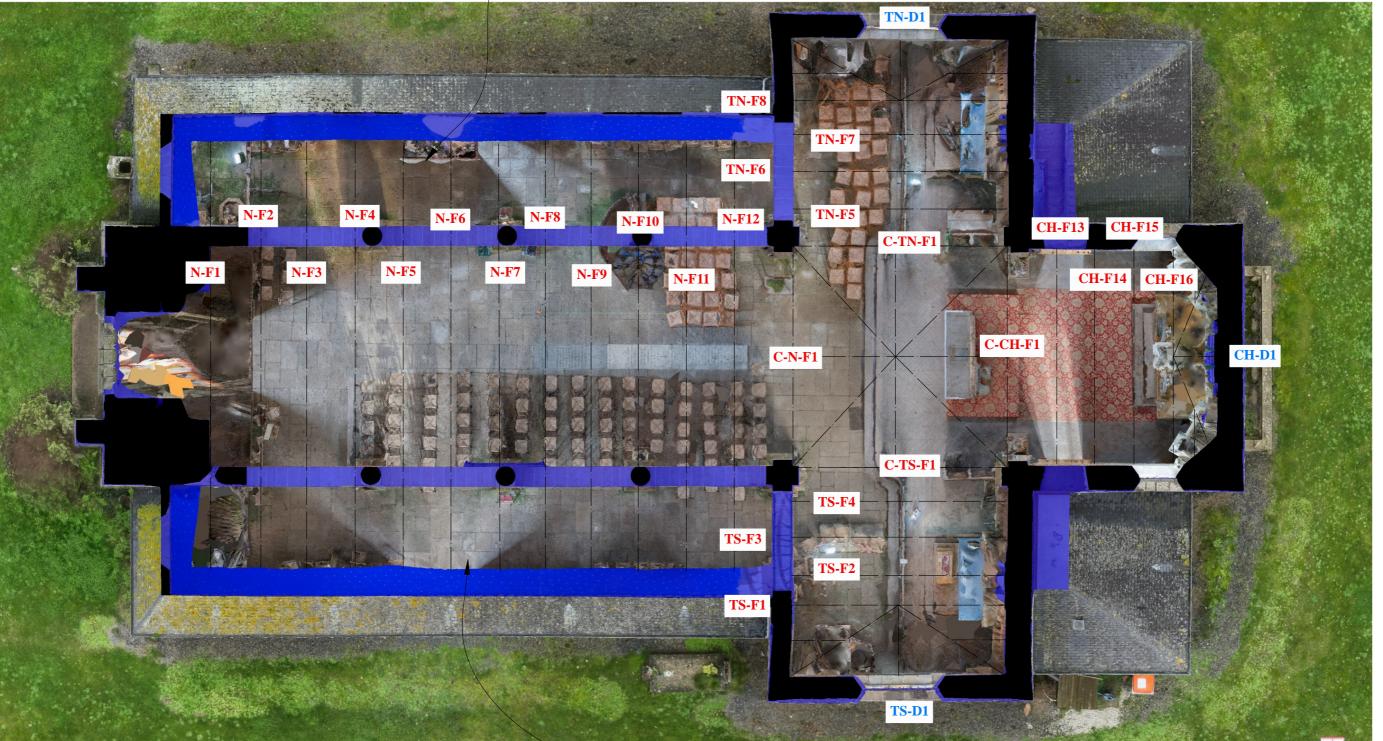

Charpente bas-côté non accessibles. Tracés réalisé d'après le relevé de XV41.

6,25

# REL - ÉLÉVATION OUEST

6,25

12,5 m

#### PRÉCISION SUR RELEVÉS

Suite à la comparaison entre les documents fournis par l'agence XV41 et les photogrammétries prises par FLY HD, il semble avoir des corrections à faire sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage.



Plan de localisation

calisation onest | Ftat actuel | REL. |

| Second | Secon

2.7



**±28.20** 

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

Planche réalisée sur la base

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

# **REL - ÉLÉVATION SUD** PRÉCISION SUR RELEVÉS Suite à la comparaison entre les documents fournis par l'agence XV41 et les photogrammétries prises par FLY HD, il semble avoir des corrections à faire sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage. Plan de localisation **+12.86** +5.16 <u>+2.61</u>

ARCHAEB

2.8

REL


État actuel

EP/ DIAG État
CAC 24-25

Efevation sud

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

6,25

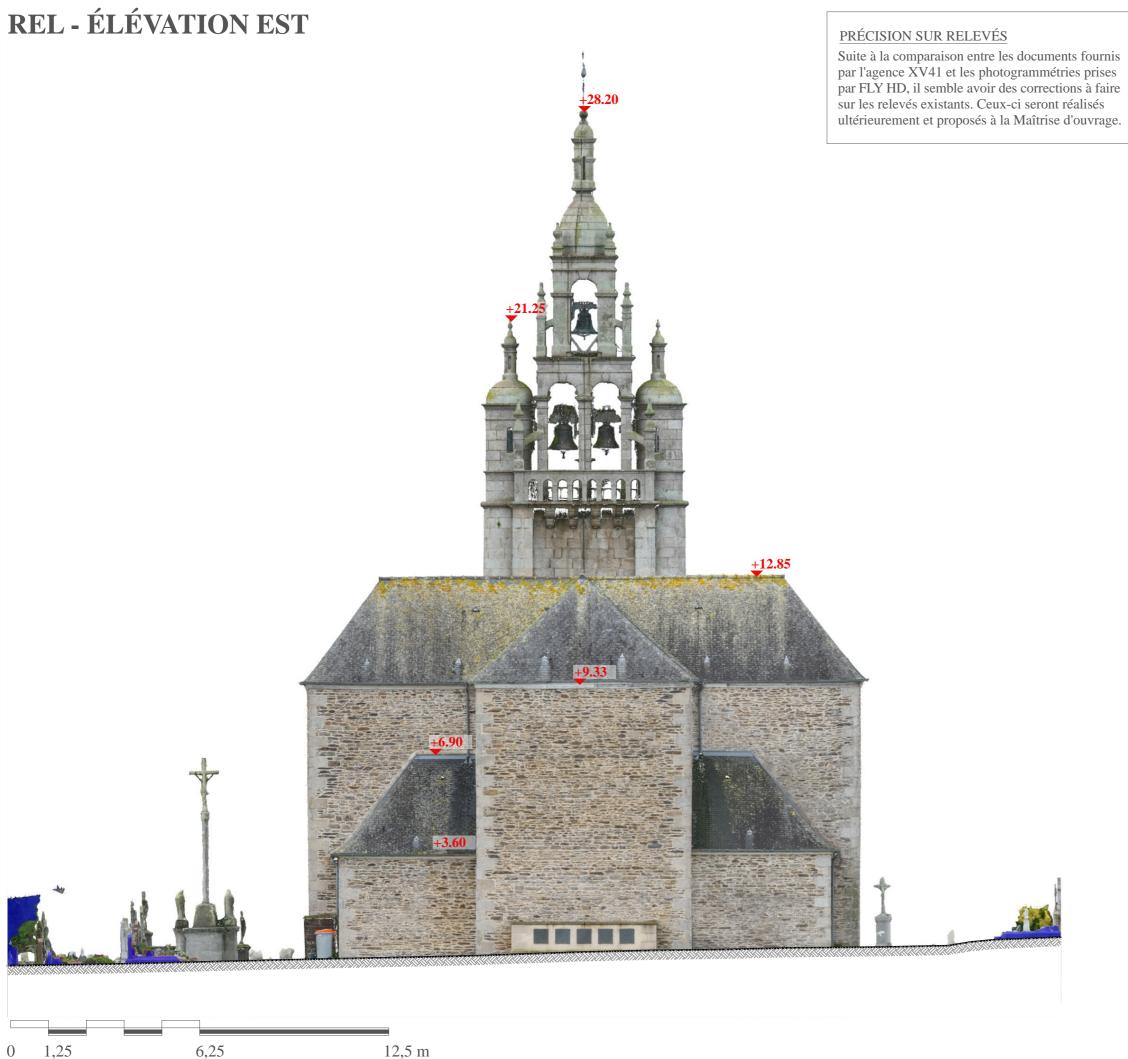

sur les relevés existants. Ceux-ci seront réalisés ultérieurement et proposés à la Maîtrise d'ouvrage.



Plan de localisation



2.9

Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22)





Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

2.10

REL.

État actuel

EP/ DIAG État ac

12,5 m

+12.85

+9.32

+3.73





Plan de localisation



2.11

REL-

1/125e

Coupe longitudinale vers le Sud AA

Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22)



12,5 m

# **REL - COUPE LONGITUDINALE VERS LE NORD BB**





Plan de localisation



2.12

REL.

Coupe longitudinale

vers le Nord BB

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

ARCHAEB
Architecture du patrimo
5, Le bourg, Léhon
22100 DINAN



6,25

# REL - COUPE TRANSVERSALE DE LE NEF VERS L'OUEST CC





Plan de localisation

EP/ DIAG État actuel
Coupe transversale CC
de la nef vers l'Ouest

2.13

REL.

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez



6,25

# MVT - COUPE TRANSVERSALE DES TRANSEPTS VERS L'OUEST DD





Plan de localisation

2.14

REL.

EP/ DIAG État actuel
Coupe transversale DD
de la nef vers l'Ouest

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez



# REL - COUPE TRANSVERSALE DU CHOEUR VERS L'OUEST EE



12,5 m



Plan de localisation

2.15

REL.

EP/ DIAG État actuel
Coupe transversale EE
du choeur vers l'Ouest

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez



# **REL - COUPE TRANSVERSALE DES TRANSEPTS VERS L'EST FF**



Plan de localisation

2.16

REL


EP/ DIAG État actuel
Coupe transversale FF
de la nef vers l'Est

+12.84 +8.03 +8.03 +8.00 +2.77
The first state of the state of

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

1,25

# MVT - ÉLÉVATION OUEST

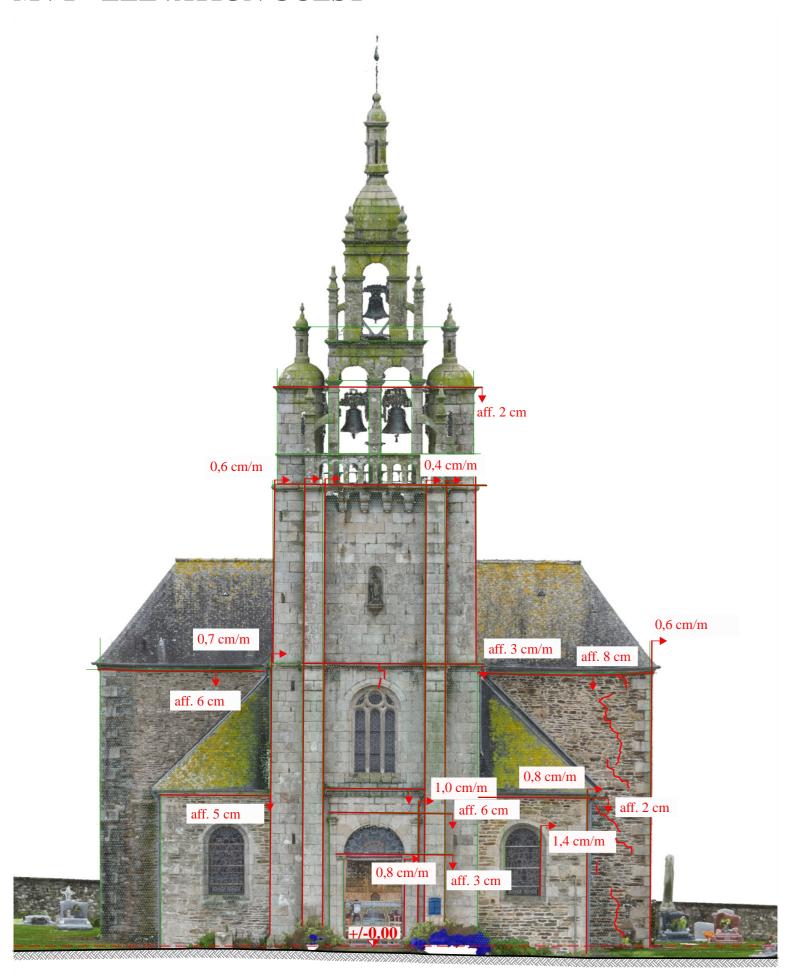



3.1

MVT

État actuel


Élévation ouest

CC-AC 24-25

Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures  $0.6 \rightarrow$  Mouvement de 6 cm/m Affaissement de 8 cm

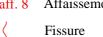

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers le Sud : 0,4cm/m -0.6 cm/m
- Affaissement au Sud : jusqu'à 6 cm.
- Fissures : 2e et 3e registres.

#### Déversement vers le Sud (hors clocher)

- Bas-côté sud : 0,8 cm/m
- Transept sud: 0,6 cm/m
- Fissures : sur façade ouest du transept sud.

#### Affaissement vers le Sud (hors clocher)

- Bas-côté nord corniche : jusqu'à 5 cm
- Bas-côté sud corniche : jusqu'à 2 cm

#### Affaissement au droit de corniche bois

- Transept nord : jusqu'à 6 cm.
- Transept sud : jusqu'à 8 cm

Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22)

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

# MVT - ÉLÉVATION SUD





Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

0,6 → Mouvement de 6 cm/m

✓ aff. 8 Affaissement de 8 cm✓ Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers l'Ouest de 1er régistre : 0,2 cm/m
- Déversement vers l'Ouest de de 2e régistre : 0,8 cm/m
- Déversement vers l'Ouest de de 3e régistre : 0,8 cm/m
- Affaissement vers l'Ouest : jusqu'à 2 cm.
- Fissures : intérieur de la tour sud.

# <u>Déversement vers l'Ouest (hors</u> clocher)

- Transept sud : 0,2 0,4 cm/m
- Sacristie : 0,9 cm/m
- Fissures : transept sud et bas-côté sud

#### Déversement du chevet du choeur

- Fissures : façade sud du choeur

#### Affaissement général de corniche :

- Bas-côté sud côté est : jusqu'à 4 cm
- Bas-côté sud côté ouest : jusqu'à 8 cm
- Nef côté est : jusqu'à 5 cm
- Nef côté ouest : jusqu'à 4 cm
- Transept sud: jusqu'à 6 cm
- Choeur: jusqu'à 2 cm

# Affaissement du faîtage (à la croisée des transepts) : jusqu'à 6 cm

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

3.2

MVT

État actuel

EP/ DIAG État Élévation sud

1/125e

ARCHAEB 0


0 1,25 6,25 12,5 m


# MVT - ÉLÉVATION EST

1,25

6,25

12,5 m

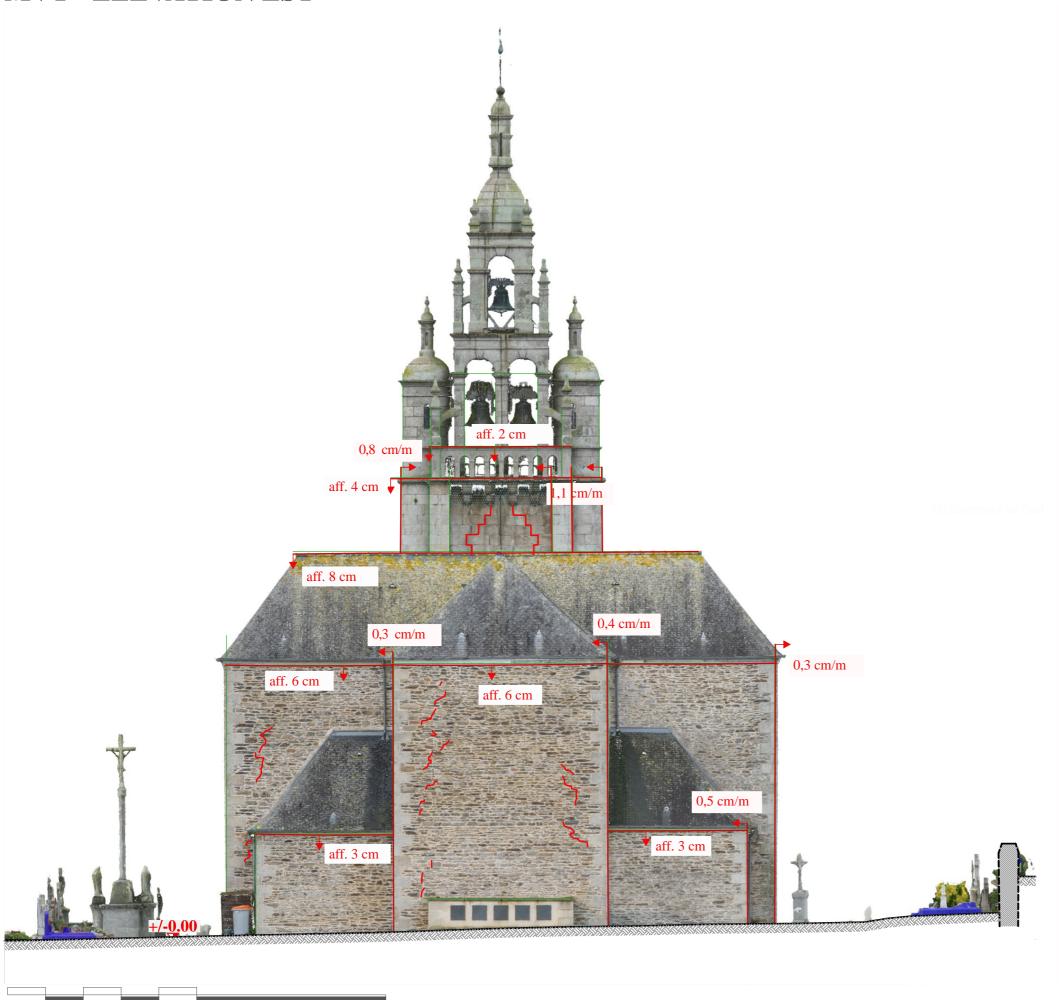

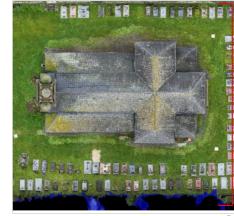

Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

0,6 → Mouvement de 6 cm/m

aff. 8 Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Affaissement au Sud : jusqu'à 4 cm.
- Déversement vers le Sud :
- Fissures, joints lacunaires

# <u>Déversement vers le Sud (hors</u> clocher)

- Choeur : 0,3 - 0,4 cm/m - Sacristie nord : 0,5 cm/m

- Fissures : choeur et transept sud

Affaissement vers le Sud du faitage jusqu'à 8 cm

# $\frac{D\acute{e}versement\ vers\ le\ Nord\ (hors}{clocher)}$

- Transept nord : 0,3 cm/m

#### Affaissement général de corniches :

- Sacristie sud : jusqu'à 3 cm
- Sacristie nord : jusqu'à 3 cm - Transept sud : jusqu'à 6 cm
- Choeur : jusqu'à 6 cm

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.



3.3

MVT

État actuel

1/125e

# **MVT - ÉLEVATION NORD** aff. 2 cm aff. 1 cm 0,4 cm/m 0,4 cm/m 0.2 cm/maff. 6 cm aff. 3 cm aff. 4 cm 0,3 cm/m aff. 6 cm aff. 2 cm aff. 7 cm

6,25

12,5 m



Plan de localisation

#### Lègende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures Repère vertical, horizontal

ou géométrique en lieu de déformation des structures

0.6 Mouvement de 6 cm/m

Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers l'Ouest de de 2e régistre : 0,4 cm/m
- Affaissement vers l'Ouest : jusqu'à 2
- Fissures : intérieur de la tour d'escalier

#### Déversement vers l'Ouest (hors clocher)

- Transept nord partie haute du mur : 1,7 cm/m
- Bas-côté nord : 0.3 cm/m
- Fissures :

#### Affaissement général de corniche :

- Bas-côté nord côté est : jusqu'à 2 cm
- Bas-côté nord côté ouest : jusqu'à 6
- Transept nord: jusqu'à 3 cm
- Sacristie nord: jusqu'à 7 cm

#### Affaissement du faîtage (à la croisée des transepts):

jusqu'à 6 cm

Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.



3.4


MVT -

État actuel

EP/ DIAG État ac

1/125e

# **MVT - COUPE LONGITUDINALE VERS LE NORD**

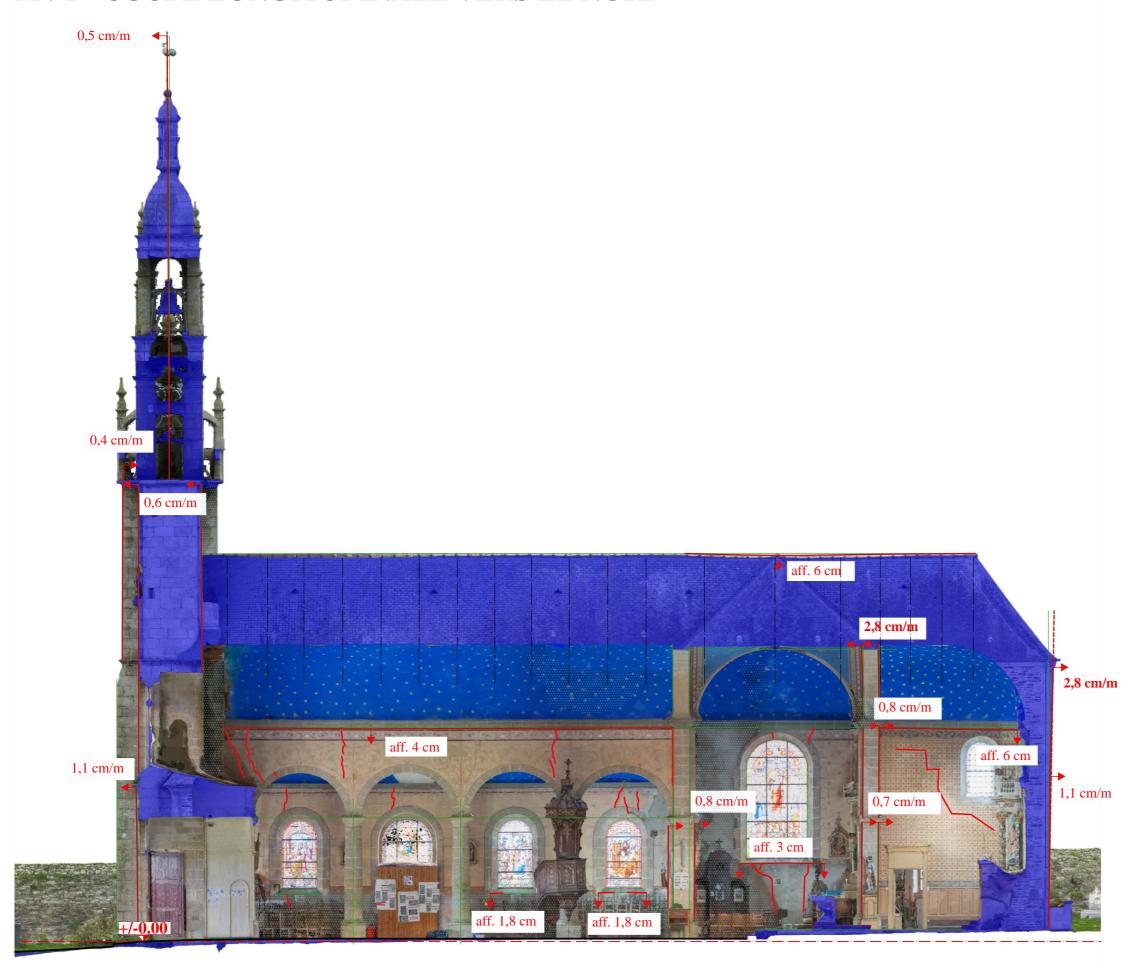



Plan de localisation



3.5

MVT

État actuel

1/125e

Coupe longitudinale

Coupe longituding vers le Nord AA

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

Mouvement de 6 cm/m

Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers l'Ouest : 0,6 cm/m
- Fissures : intérieur de la tour d'escalier

#### Déversement vers l'Est (hors clocher)

- Croisée de transepts : 1,7 cm/m
- Chevet: 1,1 2,8 cm/m

#### Affaissement de corniche :

- Nef : jusqu'à 4 cm
- Choeur : jusqu'à 6 cm

#### Affaissement du faîtage (à la croisée des transepts):


jusqu'à 6 cm

Fissures : mur gouttereau du bas-côté nord, sous l'appui de la baie du transept nord, mur nord du chevet

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

# **MVT - COUPE LONGITUDINALE VERS LE SUD**

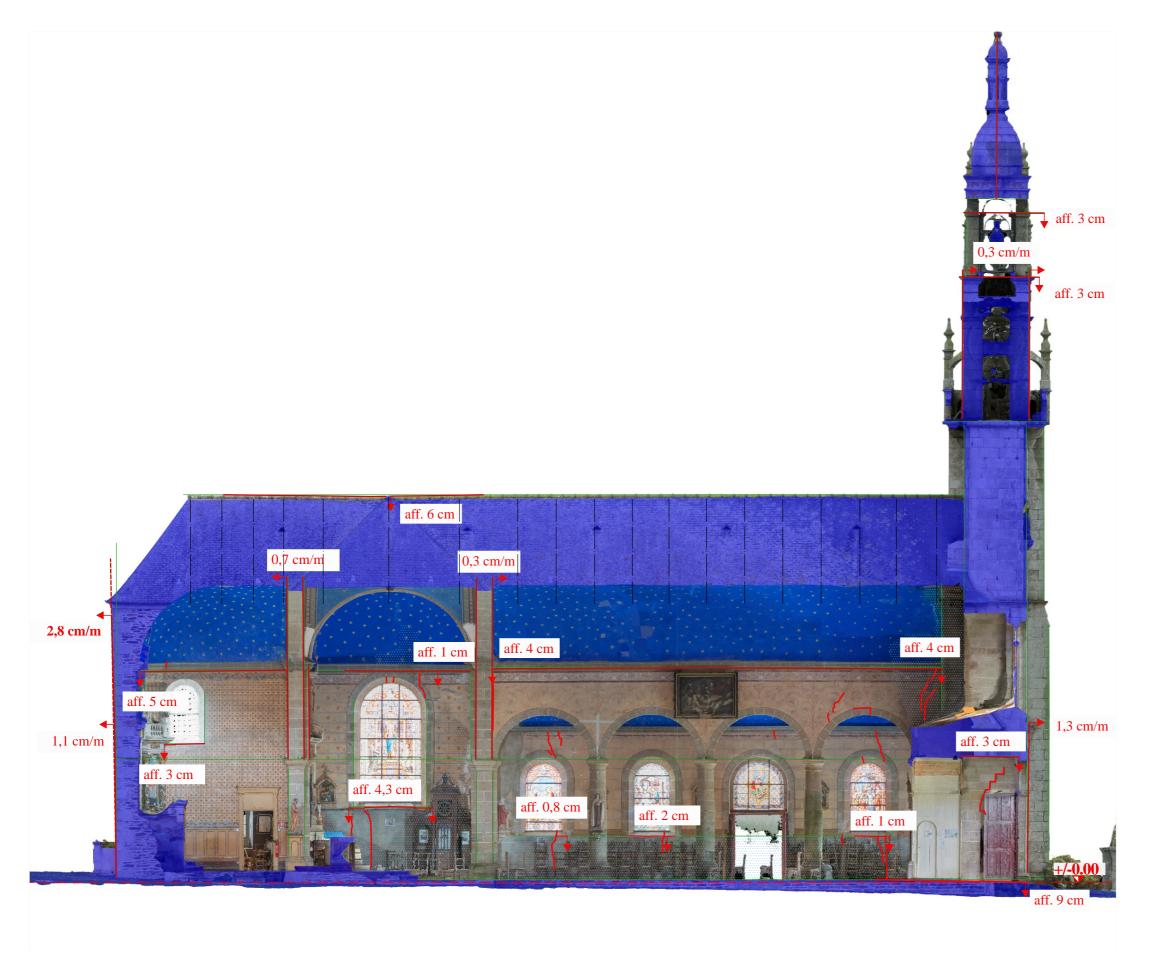



Plan de localisation



3.6

MVT

État actuel

1/125e

Coupe longitudinale

Coupe longitudi

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

 $0.6 \rightarrow$  Mouvement de 6 cm/m

Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers l'Ouest : 0,6 cm/m

- Fissures : tour d'escalier sud

#### Déversement vers l'Est (hors clocher)

- Croisée de transepts : 0,7 cm/m

- Chevet: 1,1 - 2,8 cm/m

#### Affaissement de corniche :

- Nef : jusqu'à 4 cm

- Transept sud : jusqu'à 1 cm

- Choeur : jusqu'à 5 cm


Altération au droit de pied de noue.

Affaissement du faîtage (à la croisée des transepts):

jusqu'à 6 cm

Fissures intéireures : mur gouttereau du bas-côté sud et sous l'appui de la baie du transept sud


Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

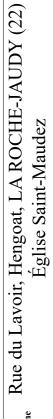

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires



# MVT - COUPE TRANSVERSALE DE LE NEF VERS L'OUEST CC

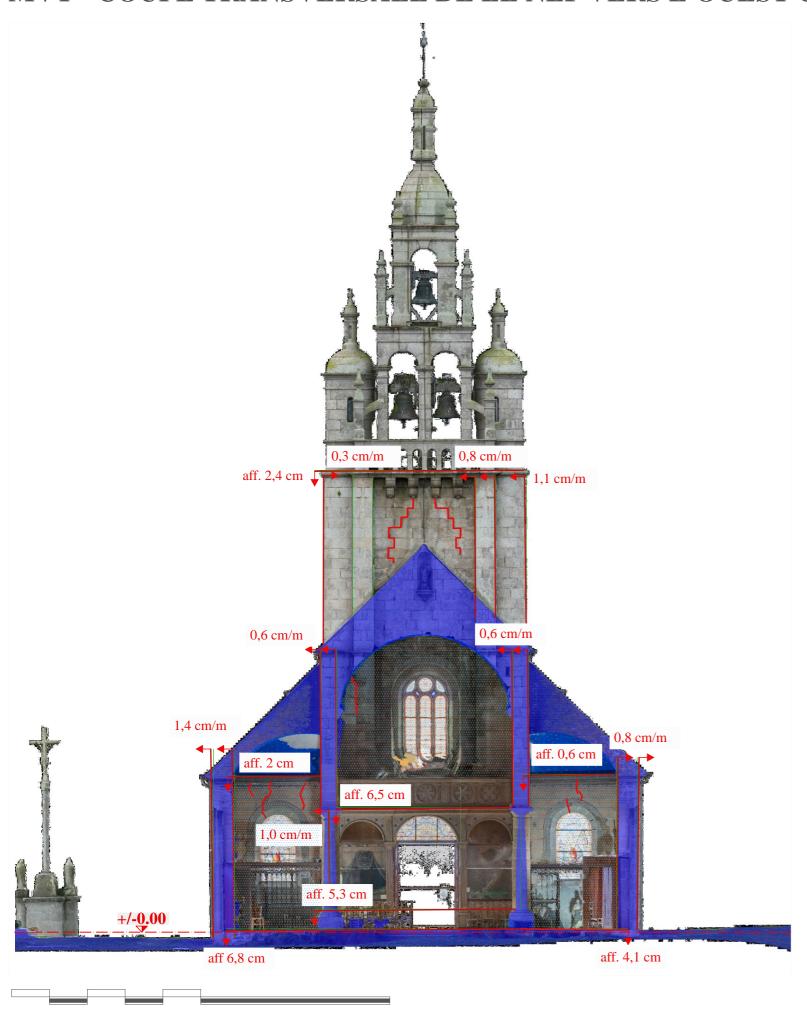

12,5 m

6,25



Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

 $0.6 \rightarrow$  Mouvement de 6 cm/m

aff. 8 Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Clocher

- Déversement vers le Sud : 0,8 cm/m 1,1 cm/m
- Affaissement vers le Sud : jusqu'à 2,4 cm
- Fissures : façade exterieure est et R+1 en intérieur

#### Déversement vers le Sud :

- Murs goutereaux de la nef : 0,6 cm/m
- Murs goutereaux du bas-côté sud : 1,4 cm/m

#### Affaissement vers le Sud:

- Sol de la nef et du bas-côté sud : jusqu'à 6,8 cm
- Tribune : jusqu'à 6,5 cm
- Corniche du bas-côté sud : jusqu'à 2 cm
- Corniche du bas-côté nord : jusqu'à 6 cm

#### **Déversement vers le Nord :**

- Murs goutereaux du bas-côté nord : 0,8 cm/m

#### Affaissement vers le Nord :

- Sol du bas-côté nord : jusqu'à 4,1 cm

Fissures intérieures : Narthex nord et sud au dessus des arcades es sur la base des photogrammétries de FLY HD.



3.7

MVT

Coupe transversale C de la nef vers l'Ouest

EP/ DIAG
CCAC 77-72

Ge la nei

# MVT - COUPE TRANSVERSALE DU CHOEUR VERS L'OUEST DD



12,5 m

6,25



Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

0.6 Mouvement de 6 cm/m

Affaissement de 8 cm

Fissure

Concentration d'humidité

#### Affaissement général vers le Sud :

- Plancher : jusqu'à 2,1 cm
- Corniche : jusqu'à 2,1 cm
- Arase de murs gouttereaux du choeur : jusqu'à 4,9 cm

#### Déversement vers le Sud :

- Murs gouttereaux du choeur : 0,5 1,2 cm/m
- Sacristie sud : 1,0 cm/m

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

3.8

MVT


Coupe transversale DD du choeur vers l'Ouest

EP/ DIAG
CC-VC 57-72

CC-VC 57-



# MVT - COUPE TRANSVERSALE DES TRANSEPTS VERS L'OUEST EE

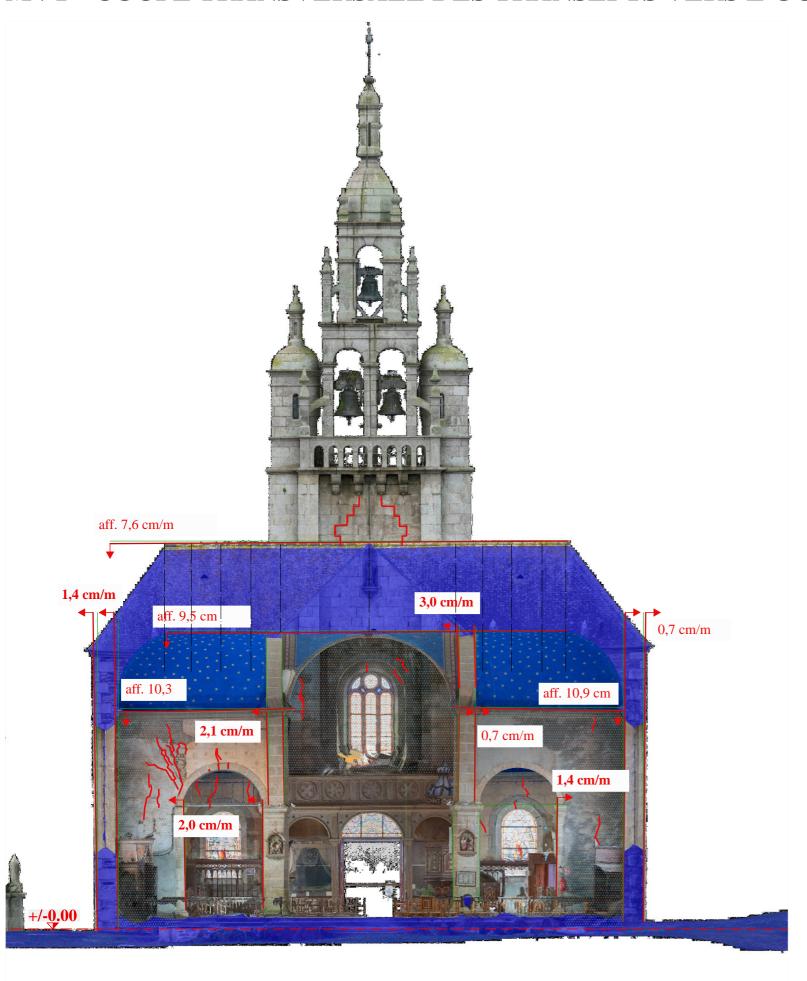



Plan de localisation

#### Légende

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

0,6 → Mouvement de 6 cm/m

\langle Fissure

Concentration d'humidité

#### Affaissement général vers le Sud :

- Voûte : jusqu'à 9,5 cm
- Faîtage : jusqu'à 7,6 cm

#### Déversement vers le Sud :

- Pignon du transept sud : 1,4 cm/m
- Piedroit de l'arcade : 2,0 cm/m

#### Déversement vers le Nord :

- Pignon du transept nord : 0,7 cm/m
- Piedroit de l'arcade : 1,4 cm/m

Fissures intérieures : bras de transept nord et sud

Planche réalisée sur la base

des photogrammétries de FLY HD.

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

3.9

MVT

Coupe transversale EE des transepts vers l'Ouest


EP/ DIAG
COVC 57-75

COUPE ti

ARCHAEB
Architecture du patrimoin
5, Le bourg, Léhon
22100 DINAN



# MVT - COUPE TRANSVERSALE DES TRANSEPTS VERS L'EST FF

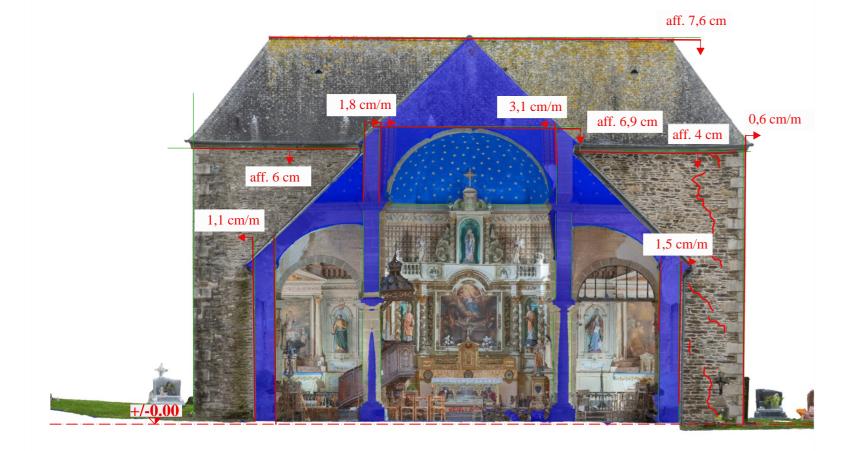



Plan de localisation

#### <u>Légende</u>

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de stabilité des structures

Repère vertical, horizontal ou géométrique en lieu de déformation des structures

 $0.6 \rightarrow$  Mouvement de 6 cm/m

Fissure

Concentration d'humidité

#### Affaissement général vers le Sud :

- Voûte : jusqu'à 9,5 cm - Faîtage : jusqu'à 7,6 cm

#### <u>Déversement vers le Sud :</u>

- Pignon du transept sud : 1,4 cm/m

- Pile sud-est de la croisée de transepts : 1,0 cm/m

#### Déversement vers le Nord :

- Pignon du transept nord : 0,7 cm/m

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

3.10

MVT

Coupe transversale de la nef vers l'Est

EP/ DIAG
CC-VC 57-75


Ge la nef

ARCHAEB
Architecture du patrimoine
5, Le bourg, Léhon
22,100 DINAN



# **MVT - CONCLUSION**

#### SCHEMA DÉVERS

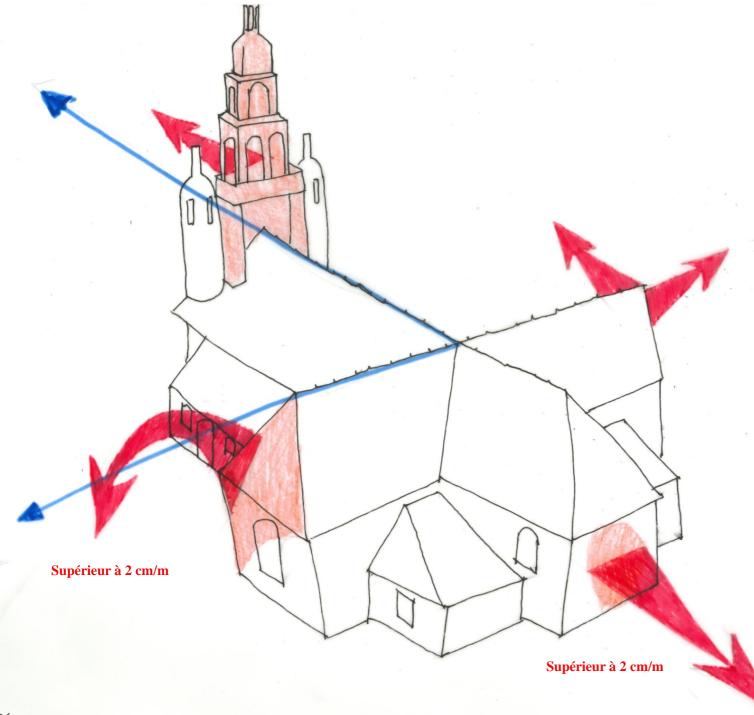


#### Dévers :

- Mouvements légers, inférieur à 1cm/m sauf pour le transept sud et le chevet.
- Mouvements des murs d'un seul tenant concentré en tête de mur.
- Tendance au déversement de toute l'église vers le Sud-Ouest.
- Transept sud : déversement et affaissement de l'angle Sud-Ouest.

Transept nord : déversement vers le Nord-Ouest.

- Clocher : déversement du clocher vers le Sud-Ouest.
- Chevet : déformation mur du chevet.

#### SCHEMA AFFAISSEMENTS

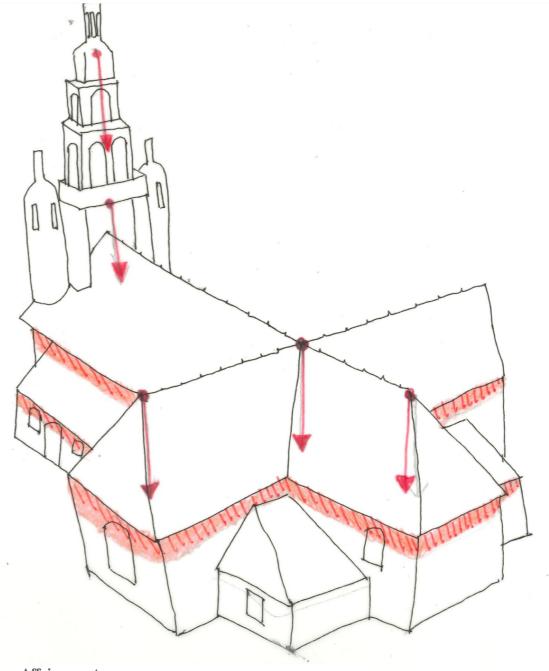

#### **Affaissement:**

- Affaissement de la partie sommitale des arases maçonnées.
- Affaissements des horizontales du clocher.
- <u>- Faitages</u>: affaissement au niveau de la croisée du transept, de la croupe du choeur et de la croupe du transept sud.

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires


3.11

MVT

EP/ DIAG État actuel Conclusion mouvements

ARCHAEB Architecture du patrimoine 5, Le bourg, Léhon 22100 DINAN

Architectu 5, Le bourg 22100 DIN contact@aa contact@aa 67 54 55

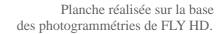

# **DIAG - DIAGNOSTIC COUVERTURES**



**Noues** - Désordre, entrées d'eau par les noues



Bas-côté nord - Ecoulement des eaux sur solin



Élévation nord - Colonisation végétale importante



Charpente - Epaulement des ardoises dans le plan carré



**Élévation nord** - Exemple solin ciment



Élévation sud - Gouttière bouchée



Elévation sud - Sous dimensionnement des descentes



**Croisée du transept** - Exemple de désordres en intérieur due aux infiltrations d'eau



**Clocher** - Encrassement, rétention d'eau, zone d'infiltration



Élévation sud - Ecoulement des eaux sur maçonneries



Clocher - Terrasse, zone d'infiltration d'eau



Croisée du transept - Décollement des enduits

#### DESCRIPTION

- Couverture en ardoises posées au crochet sur liteaux.
   Réparations ponctuelles observées.
- Pente d'environ 45°.
- Toiture symétrique ; double versant pour la nef, croisées et chœur ; monopente pour les bas-côtés ; croupes au niveau du chevet et des transepts.
- Présence de chatières permettant de ventiler les espaces et de passe-bar permettant aux artisans de s'assurer de manière sécurisée en cas d'intervention.

#### RAPPEL – TRAVAUX RÉALISÉS

1996 / 1997 - Réfection complète de la couverture - Entreprise TANOU

« - Pose de voliges en sapin de 15mm; d'ardoises 30/20 et 30/18 à crochet inox; de gouttières demie ronde et de descente EP en zinc; et la mise en place de solins en chaux. »

#### DIAGNOSTIC DES COUVERTURES

- Présence de solins ciment ;
- Colonisation végétale importante avec mousse sur les ardoises ;
- Gouttières bouchées et encrassées entraînant des débordements ;
- L'ensemble des gouttières et des descentes EP a un diamètre sous dimensionné ; nombre insuffisant pour la quantité d'eau qu'il reçoit. Ces deux points sont à l'origine des fuites récurrentes et entraînent des ruissellements d'eau sur les maçonneries et corniches bois ;
- Quelques casses peu nombreuses (la rive du bas côté au sud du clocher) ;
- Zones problématiques ou des glissements/désorganisation d'ardoises ont été observés : les quatres noues ardoisées et le traitement des rives de la tourelle du clocher. L'étanchéité du bâtiment n'est pas assuré dans ces zones et se répercute en intérieur par d'importants désordres au niveau des voûtes à la croisée du transept et à la jonction nef/clocher;
- Encrassement important et rétention d'eau dans les angles des contreforts du clocher ;
- Constat depuis charpentes de certaines ardoises épaulées dans le plan carré. Mise en oeuvre à vérifier par un artisan pour avis ;
- Mise en œuvre de descentes pour guider l'eau entre les versants. Mise en œuvre à vérifier par un artisan pour avis ;
- Infiltration d'eau importante par la terrasse du clocher.

#### RÉSUMÉ

La problématique principale est que l'église n'est plus hors d'eau, ce qui entraîne bon nombre des pathologies relevées (décollement des enduits, dégradation des bois de charpente et des corniches, lessivage des maçonneries etc.). Il est urgent de stopper les entrées d'eau pour empêcher toute aggravation de l'état sanitaire des lieux.

#### **PRÉCONISATIONS**

<u>Vérification</u>: se rendre sur les lieux lors de mauvais temps (pluie et vent) pour vérifier si les fuites sont toujours actives.

#### Option 1 : Réfection totale

- Dépose et réfection totale de la couverture ;
- Clocher: mise en œuvre d'une terrasse zinc;
- Réfection du réseau de collecte EP : diamètre de gouttières et descentes plus important, ajout de descentes supplémentaires.

#### Option 2 : Réfection partielle

- Clocher: mise en œuvre d'une terrasse zinc;
- Réfection du réseau de collecte EP: diamètre de gouttières et descentes plus important, ajout de descentes supplémentaires, pose de chéneaux zinc dans les jonctions;
- Démoussage, révision des ardoises dans les versants ;
- Piquetage des solins ciments et réfection à la chaux ;
- Réfection des tranchis de noues.



Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

DIAG

État actuel

# **DIAG - DIAGNOSTIC / GLOSSAIRE CHARPENTES**

#### LÉGENDE DES ÉLÉMENTS DE CHARPENTE

Planche charpente du relevé réalisé par l'agence XV41

- 1 / panne
- 2 / poinçon
- 3 / entrait retroussé
- 4 / arbalétrier
- 5 / entrait réhaussé
- 6 / jambette

- 7 / blochet haut
- 8 / jambe de force
- 9 / corniche
- 10 / blochet bas
- 11 / cerce
- 12 / voute lattis enduit plâtre

#### DIMENSIONNEMENT DE PRINCIPE FERMES NEF TRANSEPT CHOEUR $(h \times L)$

- pannes : 11,5 x 8 cm - liant faîtage : 10 x 9 cm - poinçon : 11,5 x 7,5 cm - entrait retroussé : 13 x 7,5 cm - entrait réhaussé : 20 x 9 cm - arbalétrier nord : 23,5 x 8 cm

- arbalétrier sud : 23 x 7 cm

Nota: Les autres pièces n'ont pas fait l'objet de prise de cotes.

# Chemin de visite principal Chemin de visite secondaire présent ponctuellement

#### DESCRIPTION

L'accès à la charpente est sécurisé et se fait par l'escalier nord du clocher. Un chemin de visite, une ligne de vie et un gardecorps permettent l'accès à l'ensemble des espaces.


La charpente présente une seule typologie de ferme.

L'ensemble est homogène et date du XIXe siècle.

La structure de charpente présente les caractéristiques

- Charpente en chêne et résineux, emploi des bois aléatoire ;
- Chaque ferme se compose de deux arbalétriers, d'un entrait réhaussé, d'un entrait retroussé et d'un poinçon ;
- Marquage systématique sur le poinçon et l'entrait retroussé de chaque ferme confirmant l'homogénéité de la charpente ;
- Assemblages à mi-bois chevillé et conforté d'un boulon entraits et les arbalétriers, assemblage avec chevilles bois pour
- Chacune des fermes possède un blochet haut et un blochet bas empochés dans la maçonnerie. Ils sont reliés par une jambe de force ;
- Les cerces sont suspendues aux entraits par des jambettes assemblées en queue d'aronde;
- Trois cours de pannes sur chaque versant de toiture ;
- Corniches en bois peint visibles en extérieur ;
- Il est noter l'absence totale de sablière pour supporter les fermes de charpente.

#### **VUES D'ENSEMBLE : PRINCIPE FERME NEF**

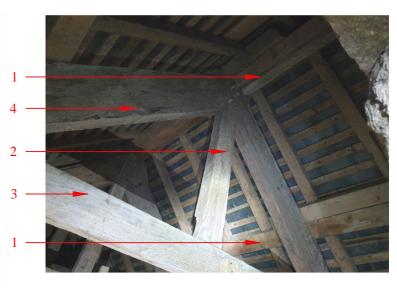





4.2

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez



# **DIAG - DIAGNOSTIC CHARPENTES**



**Transept sud** - réparation pied arbalétrier, mise en oeuvre inadaptée



Croisée - infiltration eau, aubier



Nef - Panne suspendue, instabilité



Nef - Altération entrait, section réduite



**Nef** - Eclatement blochet, réparation jambe de force



Ensemble - Bois noyés dans la maçonnerie



**Croupes** - Infiltration, réparation triangulation assemblage insuffisant



**Croupes** - Réparation triangulation insuffisant, assemblage fragile



**Croisée** - Éclatement du poinçon, concentration des bois dans l'assemblage



Ensemble - Bois de faible qualité, noeuds, gerces



Ensemble - Aubier, bois réduit de section



Ensemble - Vrilette, trous d'envol

#### RAPPEL – TRAVAUX ENVISAGÉS SUR DEVIS

- <u>-1996 / 1997 Restauration de la charpente Entreprises TUE</u> (également présente en maçonnerie)
- « Dépose des bois défectueux (sablière, chevrons, pannes) sur la tranche nord ; fourniture et pose de sapin du Nord traité au niveau des sablières, changement à neuf des blochets, chevrons et pannes (non réalisé d'après observations sur place).
- Traitement curatif des bois de charpentes conservés (réalisé mais selon une note manuscrite, celui-ci ne serait pas conforme au CCTP.) »

Les travaux mentionnés ne semble pas réalisés pour la totalité suite à la défection de l'entreprise. Des incohérences entre les devis signés et les observations faites sur place indique que les interventions faites en charpente sont sommaires ou partielles. De plus, le DGD confirme ces constats.

- 2023 - Sondages de charpentes des bas-côté - Entreprise LEFEVRE dans le cadre de l'étude de XV41.

#### **DIAGNOSTIC DES CHARPENTES**

- Bois de moindre qualité, soit en résineux, soit en chêne avec beaucoup de défauts (noueux, aubier) ;
- -Traces importantes d'humidité sur les bois, traces noires, coulures sur les murs, début de pourrissement pour plusieurs pièces due aux entrées d'eaux récurrentes pour certaine encore actives :
- Coulures d'eau sur l'arase des murs (active ?);
- Attaque d'insectes xylophages, trous d'envol de vrillette ;
- Pieds de ferme et blochets noyés dans la maçonnerie ;
- Il n'a pas été observé de cours de sablière. La pression des fermes génère des appuis ponctuels sur les murs expliquant sans doute certaines fissures et déformations des maçonneries ;
- A part au droit de la croisée de transepts, il n'existe pas de lien de faitage qui assure le contreventement dans le sens longitudinal. Cette disposition explique sans doute les dévers vers l'Ouest;
- Croisée des transepts : concentration élevée de bois reliés à la tête de poinçon ayant généré un affaiblissement et l'éclatement des assemblages. La même chose est constatée en maçonnerie, 3 pieds d'arbalétrier arrivent au même endroit dans les murs maçonnés ;
- Triangulation insuffisante des croupes et assemblages non judicieux. Ces dispositions inadaptées entraînent l'affaissement des poinçons et des poussées sur les têtes de murs. Une réparation pour renforcer la triangulation a déjà été entreprise dans ce sens mais n'est pas suffisante ;
- Eclatement récurrent des assemblages entre les blochets et les jambes de force.

#### RÉSUMÉ

Les bois sont de faible qualité et se sont dégradés rapidement à cause des entrées d'eaux récurrentes.

Des problématiques de mise en œuvre en charpente expliquent bon nombre des mouvements et fissurations de l'édifice :

- Absence de sablière pour répartir les charges, appuis ponctuels entraînant la fissuration des maçonneries ;
- Manque de contreventement longitudinal entraînant des dévers et mouvements de l'édifice ;
- Triangulation inefficace dans les croupes entraînant l'affaissement des poinçons et ayant conduit à l'arrachement de la croupe du transept sud.


#### **PRÉCONISATIONS**

- Mise en oeuvre d'une triangulation des trois croupes ;
- Mise en oeuvre d'un contreventement longitudinal nef, transept et choeur ;
- -Mise en oeuvre d'une sablière de réparation pour les descentes de charges ;
- Greffes, réparation ponctuelles des bois altérés, reprise des assemblages ;
- -Traitement fongicide et insecticide des bois.



DIAG

# **DIAG - DIAGNOSTIC MACONNERIES EXTERIEURES**

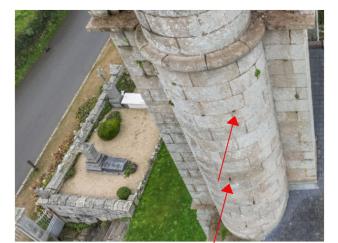

Clocher - Éclatement de pierre






Élévation est - Humidité



Élévation ouest - Colonisation végétale en pieds de mur Élévation ouest - Joint creux

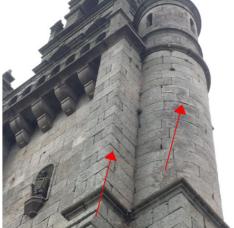

Clocher - Joints creux



Élévation nord - Humidité



**Élévation sud** - Eclatement des enduits







Élévation nord - Colonisation végétale



Élévation sud - Fissure



Élévation sud - Verdissement des maçonneries

#### DESCRIPTION

Clocher: pierre de taille en granit (hauteur d'environ 33cm). Joint fin, à la chaux. Cales schiste.

Elévations extérieures : chaîne d'angle et encadrement de baies en pierre de taille en granite.

Moellons équarris de schiste, de granite et de quartz. Jointoiement

#### RAPPEL - TRAVAUX RÉALISÉS

- 1996 / 1997 Début de travaux de maçonnerie Entreprises TUE (également présente en charpente)
  - « Pour la tranche sud : dégradage des enduits ciment ; traitement du transept par hydrofuge incolore sur les parements extérieurs. /!\ Travaux inachevés. »
- -1997 Poursuite des travaux de maçonnerie Entreprise OLLIVIER-HENRY GUY
  - «Dégradage des joints restants, grattés au mortier de sable et chaux aérienne ; traitement hydrofuge du reste du transept
  - « Travaux d'entretien avec l'injection de béton dans les fissures. »

#### DIAGNOSTIC DES MACONNERIES EXTERIEURES

- Fissures et microfissures récurrentes générées par les mouvements de l'édifice (voir planche fissuromètres répertoriant les fissures et la planche mouvements);
- Colonisation biologique, lichens, mousse;
- Joints lacunaires et creux, lessivés par les entrées d'eau ;
- Pierres lacunaires;
- Eclatement des enduits ;
- Humidité importante et généralisée à l'ensemble des maçonneries;
- Mouvement de certaines pierres avec déchaussement, désorganisation des maçonneries ;
- Chœur et transept : maçonneries bombées, mouvements du mur ; - Clocher : désolidarisation des pierres moulurées en saillie, déséquilibre. Parties planes des pierres appareillées générant des rétentions d'eau. Pierres fracturées sur les corniches.

#### RÉSUMÉ

- La forte teneur en humidité provient des remontées capillaires ainsi que des fuites d'eau des ouvrages de collecte EP. Ces infiltrations d'eau à répétition ont fait perdre de leur cohésion aux maçonneries en lessivant les joints qui permettent normalement de les lier.
- Le rejointoiement récent à la chaux en extérieur est positif.
- Le clocher est la zone prioritaire d'intervention du lot maçonnerie : les joints sont creux et de natures variées ce qui entraine le déséquilibre de certaines pierres (par exemple saillie des corniches). Les plats horizontaux créent des rétentions d'eau contribuant à altérer les pierres.

#### **PRÉCONISATIONS**

- Pose de fissuromètre et surveillance accrue ;
- Coulinage après réfection des enduits intérieurs et extérieurs afin de redonner du liant aux maçonneries;
- Clocher : rejointoiement, greffe de pierre, pose de bavette plomb sur les parties horizontales, protection volatile dans les tours du clocher, remise en place des claveaux ;
- Traitement des fissures pour l'ensemble de l'église.

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

DIAG



# **DIAG - DIAGNOSTIC MACONNERIES INTERIEURES**



Nef - Fissuration préoccupante arcade



Choeur - Enduit endommagé




Transept sud - Chute d'enduit



Bas-côté sud - Joint creux agravé par une fissure



Transept nord - Enduit endommagé avec humidité

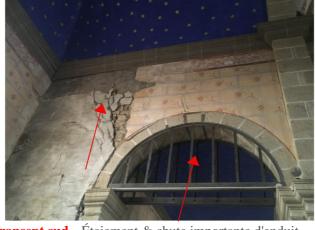

Transept sud - Étaiement & chute importante d'enduit



Bas-côté nord - Fissurations et chute d'enduit



Bas-côté sud - Humidité par remontées capillaires



Bas-côté nord - Chute d'enduit



**Transept nord** - Fissuration importante de l'enduit



Bas-côté sud - Fissuration en abord de baie



**Transept sud** - Décollement de l'enduit avec risque important de chute

#### DESCRIPTION

- <u>-Piles, encadrements de baie, arcades :</u> pierre de taille, joint à la chaux. Présence d'un étaiement de type cintre métallique de la voûte du transept sud vers le bas-côté.
- <u>-Mur- soubassement :</u> enduit ciment, torchis dans la chapelle des fonds baptismaux.
- <u>-Mur enduit :</u> torchis, fine couche de plâtre et décors peints. -Décors peints dans l'ensemble des intérieurs, motifs floraux, voûte étoilé, trompe l'œil, etc.

#### DIAGNOSTIC DES MACONNERIES INTERIEURES

- Fissures et microfissures (voit planche fissuromètres et mouvements);
- Forte teneur en humidité contenue dans les maçonneries ;
- Chute de plâtre support des décors peints, décollement important, perte d'adhésion, altération des décors peints ;
- <u>- Transept</u>: réfection ponctuelle avec un enduit ciment sans doute pour tenter de limiter les entrées d'eau. Cette réparation est inadaptée. L'enduit contribue entre autres :
  - à enfermer l'humidité dans les murs ;
  - a entraîner la migration de sel et adjuvants ;
  - est incompatible avec son support et les enduits
- contre lesquels il est apposé.
- <u>- Arcades :</u> fissuration des clés de voûtes et claveaux. Ces fissures sont préoccupantes car la clé permet de bloquer les descentes de charges et de maintenir l'arc.

#### **PRÉCONISATIONS**

Les préconisations sont en lien avec les maçonneries extérieures. La priorité est de redonner de la cohésion aux maçonneries et de stopper la dégradation des décors peints qui font la singularité de l'église.

- Avant toute réfection, il est recommandé de réaliser une étude plus approfondie des décors peints par un prestataire spécialisé dans ce domaine.
- Ensuite, il pourra être entrepris une restitution des décors à l'identique pour les parties altérées, fixation et préservation des enduits restants (préconisations à adapter selon les conclusions de l'artisan).
- Piquetage des enduits ciments et réfection.

Etat actuel DIAG Etat actuel DIAG

DIAGONOSTIC

CONTRACTOR INTÉRIENTES

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

> xchitecture du patrimo) , Le bourg, Léhon 2100 DINAN




# **DIAG - DIAGNOSTIC VOÛTES**



Croisée du transept - Chute importante de voute



Nef - Fissure transversale

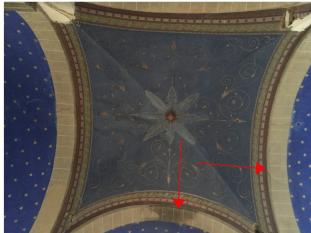

Croisée du transept - Humidité et fissure sur voûte




Transept nord - Humidité




Croisée du transept - Reprise après chute



Nef - Chute et humidité

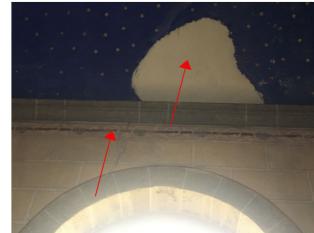

Bas-côté sud - Reprise sur voûte et fissure en contact

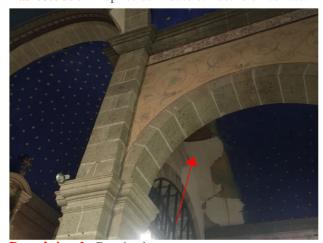

Bas-côté sud - Reprise importante



Bas-côté nord - Reprise sur voute et fissure



Bas-côté nord - Reprise et chute de voute



Bas-côté sud - Reprise importante et humidité

#### DESCRIPTION

- Voûtes en lattis enduit cloué sur la charpente.
- <u>- Croisées des transepts</u> : décors en trompe l'œil donnant l'illusion de pierres de taille et motifs floraux.
- Nef, transepts et bas-côtés : décors peints voûte étoilée bleue.

#### DIAGNOSTIC DES VOÛTES

- Fissuration du plâtre des voûtes ;
- Chutes de plâtre conséquentes entraînant des lacunes et une altération des décors peints. Les mouvements de l'édifice et les entrées d'eaux récurrentes sont à l'origine de ces désordres (maçonneries et charpentes).

#### **PRÉCONISATIONS**

Après identification et résolution des causes de désordres :

- Réfection des supports de voûte en lattis.
- Pose d'un enduit plâtre, restauration des décors peints.

<u>SUGGESTION POUR MOA</u>: profiter de la réfection des décors peints de la voûte pour passer des gaines électriques en fonction d'un projet de mise en valeur lumineuse, à établir.

EP/ DIAG État actuel DIAG - 4.6

Diagnostic - A

Juin 2025

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires


ARCHAEB Architecture du patrimoin 5, Le bourg, Léhon 22100 DINAN



# **DIAG - DIAGNOSTIC SOLS INTERIEURS**



Bas-côté nord - Verdissement du dallage

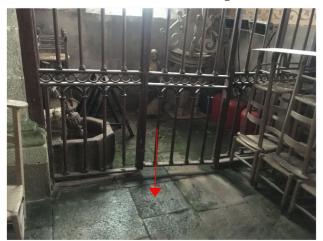

Narthex nord - Verdissement très important du dallage



Bas-côté sud - Joints creux ou durs (ciment ?)



Nef - Verdissement du dallag



**Bas-côté nord** - Humidité avec trace de champignon ?



**Nef** - Humidité et présence de dalles funéraires



Nef - Joints de dallage creux ou dur (ciment)



**Clocher** - Humidité avec zone de rétention d'eau

#### DESCRIPTION

Le sol de l'église est composé au niveau du clocher et des narthex, de la nef et des bas-côté et d'une partie des transepts d'un dallage de pierre en granit.

dallage de pierre en granit.

Le choeur et une partie des transepts présentent un plancher en bois qui fait l'objet d'une fiche sanitaire individuelle dans le carnet mobilier.

Les sacristies développent également un plancher en bois.

#### DIAGNOSTIC DES MACONNERIES INTERIEURES

- Joints lacunaires;
- Joints ciment, migration de sel et adjuvants ;
- Remontées capillaires importantes, flaques d'humidité accompagnées de mousse et salpêtre.

#### **PRÉCONISATIONS**

- Piquetage des enduits ciments. Un temps de pause permettant à l'humidité de s'évacuer entièrement. Réfection des joints avec un matériaux de nature respirante. EP/ DIAG État actuel **DIAG - 4.7**Biagnostic - A Sols intérieurs

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

chitecture du patrimoin be bourg, Léhon 00 DINAN



# DIAG - DIAGNOSTIC SOLS EXTÉRIEURS ET PIEDS DE MUR

#### EMPLACEMENTS SONDAGES RÉALISÉS PRÉCÉDEMMENT





Élévation ouest - Végétation en pieds de mur





Bas-côté sud - Remontées capillaires visibles en intérieur Élévation sud - Humidité en pieds de mur



20 m

Sondages 1992, BET M.HACHET

Sondages 2023, XV41

Élévation sud - Humidité en pied de mur

10

Légende:

- 1997 Travaux pied de mur Entreprise OLLIVIER-HENRY
- " Destruction de l'ancien caniveau, remplacement par un drain PVC; sablage des fondations pour mise en œuvre d'un enduit ciment sur leurs faces extérieures; raccordement des regards en béton entre eux par un réseau en PVC."
- 2023 : Sondages géotechniques FONDASOL dans le cadre de

#### RAPPEL DES SONDAGES DE SOLS PRÉCÉDENTS

#### En profondeur:

- Les mouvements de sol sont impactés :
- par leur nature argileuse qui leur confère une portance plutôt moyenne.
  - par les intempéries.
- par la présence du cimetière au pied de l'église qui

- peut pas s'écouler convenablement et déborde.
- infiltrations dans les maçonneries.

#### DIAGNOSTIC DES SOLS ET PIEDS DE MUR

#### **PRÉCONISATIONS**

- Consultation d'un BET structure pour calcul de descente des charges. Suivant ses conclusions, reprise des fondations pour transmettre les charges au substrat compact pour éviter que l'église fissure de nouveau.
- Reconnaissance des réseaux enterrés puis selon les disposition observées, assainissement des pieds de mur.
- Révision du réseau de récolement des EP.
- Dépose des massifs plantés.
- A ce stade, il ne nous parait pas opportun d'effectuer des analyses géotechniques plus approfondies ou de sondages supplémentaires sur la présence d'une potentielle nappe phréatique. Les informations des études précédentes sont suffisantes.

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

DIAG



#### RAPPEL – SONDAGES ET ETUDES RÉALISÉS


- <u>- Octobre 1992 :</u> Rapport de reconnaissance des sols par Michel HACHET du Bureau d'études et laboratoire de mécanique des sols de RENNES (35).
- l'étude de XV41.

- génère des cavités occasionnant des fragilités du sous-sol.


- Certains tuyaux de descentes EP sont pleins et obturés. L'eau ne
- Le réseau de drainage semble partiel.
- Réseau EP enterré ne semble pas fonctionnel et occasionne des

- Fissuration des maçonneries ;
- Plantations d'envergure empêchant les pieds de murs de sécher ;
- Humidité contenue en pied de mur, auréoles d'humidité visible, remontées capillaires sur l'ensemble de l'édifice.


# **DIAG - DIAGNOSTIC MENUISERIES & VITRAUX**

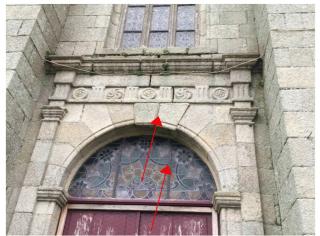


P01 - Décente calveau et clé de voûte

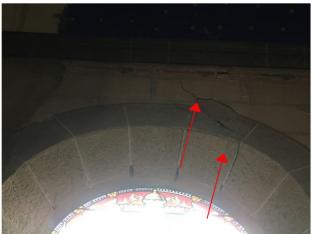

**B06** - Fissuration en contact de la baie

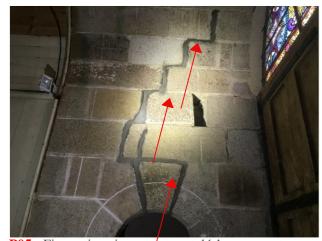

**P05** - Fissurations importantes et déchaussement de pierre

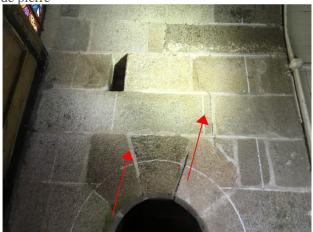

P04 - Déchaussement de pierre et fissuration en contact



P03 - Oxydation des barlotières



**B03** - Fissuration sur enduit en contact de la baie



**P04** - Déchaussement important de la clé de voute de la porte



P02 - Humidité seuil de porte, entrées d'eau



**B04** - Fissuration et joint creux sur appui de fenêtre



**P04** - Fissuration du seuil de porte

#### DESCRIPTION

- -Vitraux figuratifs et décoratifs (motifs géométriques floraux), grille de protection ;
- -Baies arcs en plein cintre ;
- Portes menuisées en arc plein cintre ;
- Présence de deux fenêtres rectangulaires sur les façades extérieures des sacristies, au Nord et au Sud.

#### RAPPELS DES TRAVAUX RÉALISÉS

- <u>- 1913 / 1914 Installation de vitraux colorés Atelier BESSAC</u> (GRENOBLE)
- « Remplaçant des verres simples blancs »
- 1991 Restauration des vitraux Entreprise LES ORMEAUX DE MIDI
- $\,$  « -N°3.5.7.9.11.13 et N°4.6.8.10.12.14, nettoyage des feuillures et des fers ; le lavage des deux faces de vitraux ; le changement des plombs d'entourage ; la pose de solins au mastic et de calfeutrement à la chaux ; fourniture de barlotières et mise en peinture des fers. »
- <u>- 1996 / 1997 Début de travaux de maçonnerie Entreprises</u>
  <u>TUE (également présente en charpente et maçonnerie)</u>
- $\mbox{$\tt w$}$  Pour la tranche sud : reprise des joints de tableaux, appuis et voûtes plein cintre des vitraux.  $\mbox{$\tt w$}$
- <u>- 1997 Poursuite des travaux de maçonnerie Entreprise OLLIVIER-HENRY GUY</u>
- « Pose et fourniture de grillage galvanisé sur les vitraux, compris dépose des anciens. »

#### DIAGNOSTIC DES MENUISERIES ET VITRAUX

- Calfeutrement ciment en extérieur autour des baies ;
- Colonisations biologique sur les appuis de baies, absence de bavette d'évacuation ;
- Porte accès clocher, P4 et P5 : mouvement clé de voûte ;
- <u>- Porte façade nord, P2</u> : contre pente du seuil maçonné entraînant des entrées d'eau dans l'église ;
- <u>- Bas-côté sud façade ouest et transept sud :</u> verres bombés et déformation des panneaux
- <u>- Bas-côté sud, P3</u>: descentes de claveaux de la porte, affaissement notable ;
- Oxydation légère des barlotières et plomb, quelques casses des verres;
- Fissuration récurrente en appuis de baies et au niveau des clés de voûtes.

#### **PRÉCONISATIONS**

- Étaiement des portes d'accès des tours ;
- Reprise des claveaux, greffes éventuelles, rejointoiement ;
- Dépose des parties basses des vitraux pour la pose de bavette d'évacuation des eaux de condensation sur les appuis, entretien ;
- Traitement des seuils maçonnés de porte.
- Restauration des menuiseries avec possible remplacement du portail ouest à confirmer.

DIAG

Diagnostic Menuiseries & vitraux

## PRO - PROGRAMME TRAVAUX

!! Les éléments suivants sont provisoires. Ils sont à adapter et à étayer suivant les résultats des investigations préalables.

#### INVESTIGATIONS PRÉALABLES:

- Il est préconisé que l'église reste ferme au public pour des raisons de sécurité.
- Pose de fissuromètres pour permettre le suivi des fissures au fil du temps et déterminées si elles sont actives ou non.
- Une analyse structurelle par un bureau d'étude structure est fortement recommandée. Cette analyse s'appuiera sur les planches mouvements, le suivi des fissuromètres et les rapports de sondage de sol réalisés précédemment (1997 et 2023). Il s'agit de déterminer si une reprise des fondations de l'édifice est à prévoir.
- Mise hors d'eau du mobilier afin de protéger les éléments importants de l'édifice (à consulter dans le carnet mobilier pour plus de précisions). Échanges à prévoir avec CAOA (Mme Céline ROBERT).
- Entretien à réaliser en couverture par la MOA pour désencombrer les gouttières et permettre l'évacuation des EP.
- Vérification en couverture : se rendre dans les combles lors de mauvais temps (pluie et vent) pour vérifier si les fuites sont toujours actives
- Mise en sécurité. Proposition de mise en place d'un filet pour prévenir les chutes d'enduit de la voûte. Proposition d'étaiement de l'arcade pour la porte d'accès au clocher.
- La MOA doit se rapprocher d'un prestataire pour réaliser un diagnostic amiante et plomb. Cette étude peut être menée dès maintenant afin d'ajuster au mieux le chiffrage des travaux.
- Une étude approfondie des décors peints par un prestataire spécialisé serait souhaitable afin de réaliser une restauration la plus adaptée possible.
- Il est souhaitable de contacter ENEDIS pour changement du compteur d'électricité (voir synthèse ATIS).

#### TRAVAUX SUR PARTIES HAUTES ET **CLOCHER:**

#### 1) Couverture:

#### - SCENARIO 1 - Dépose totale de la couverture

- Pose d'un parapluie.
- Dépose totale de la couverture et réfection complète pour mettre hors d'eau de l'édifice.
- Révision complète du réseau EP à savoir ses emplacements, ses raccordements et le dimensionnement des différents éléments.
- Mise en oeuvre d'une terrasse zinc / plomb pour le clocher et des parties planes maçonnées.

#### - SCÉNARIO 2 - Dépose partielle de la couverture

- Réfection partielle des couvertures pour mettre hors d'eau de l'édifice.

Reprise complète: des noues, des solins, des élements en rives faisant jonction avec le clocher. Reprise ponctuelle: des bas de versants, casse et réparation des versants.

- Démoussage de l'ensemble des ardoises.
- Révision complète du réseau EP à savoir ses emplacements, ses raccordements et le dimensionnement des différents éléments.
- Mise en oeuvre d'une terrasse zinc / plomb pour le clocher et des parties planes maçonnées.

#### 2) Charpente:

- Mise en oeuvre d'une triangulation des trois croupes.
- Mise en oeuvre d'un contreventement longitudinal nef, transept et choeur.
- -Mise en oeuvre d'une sablière de répartition des charges.
- Greffes, réparation ponctuelles des bois altérés, reprise des assemblages.
- -Traitement fongicide et insecticide des bois.

#### 3) Maçonnerie:

- Travaux de reprise des arases et rempannage en accompagnement des lots charpente et couverture.
- Réfection du drainage en périphérie de l'édifice.
- Révision de plan de récolement des réseaux EP
- Restauration complète des maçonneries du clocher.
- Reprise des fondations sous réserve du rapport BET structure.

#### 3) Cloches / beffroi / paratonnerre:

- Travaux de restauration et de mise aux normes.

#### TRAVAUX SUR FACADES EXTERIEURES:

#### 1) Maçonneries extérieures :

- Restauration des façades, remaillage des fissures.

- Dépose des parties basses et mise en oeuvre de bavettes d'évacuation des eaux de condensation.
- Réparation des casses de verres, vérification des plombs.
- Mise en place de grilles de protection.

#### TRAVAUX INTERIEURS:

- maçonneries.

- Restitution et stabilisation des décors peints.

#### 3) Électricité:

Mise aux normes des installations électriques (voir synthèse ATIS) et passage de gaine selon projet d'éclairage.

#### 4) Mobilier:

- Restauration en lien avec les préconisations du carnet mobilier en annexe et sous réserve d'investigations en polychromie.

#### 1) Maçonneries intérieures :

- Piquetage des enduits ciment.
- Restauration des enduits intérieurs et stabilisation des
- Coulinage permettant de redonner du lien aux

#### 2) Voûtes:

- Réparation du support de voûte lattis/plâtre.

Rue du Lavoir, Hengoat, LA ROCHE-JAUDY (22) Église Saint-Maudez

Mise à jour du diagnostic et investigations complémentaires

6.1

**PRO** 

État actuel

EP/ DIAG

Programme

luin

